


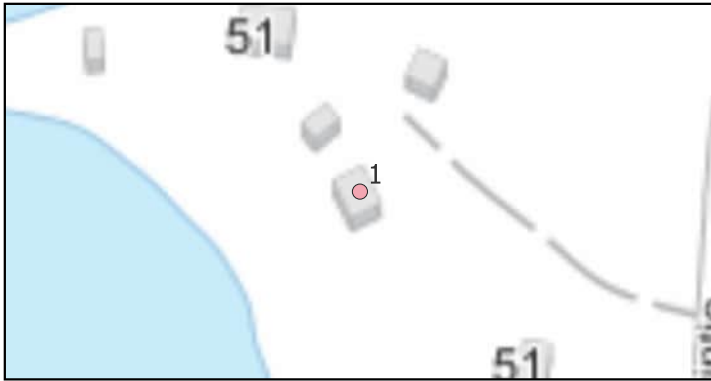

Aiempi inventointinumero (1998):

Adress / Osoite:
Köklötvägen 51

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1938

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: BH Värdefullt objekt: bostadsbyggnad
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är uppförd 1938. Senare har dess sydöstra gavel försetts med en liten ingångsfördjupning.	Miljövärden: -
Grund: kilsten	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: sadel	Bostadsbyggnaden har bevarat sina ursprungliga drag väl. En del av fönstren har två smalare fönster med en ruta intill varandra i stället för fönster med stående ribbor. Byggnadens gaveltrianglar har små takskägg som viker in vid gavlarna.	Byggnadshistoriska värden: Bostadshus från 1930-talet som bevarat sina ursprungliga drag.
Tak: maskinfalsad plåt		
Stomme: timmer		
Fasadfodring: liggande bräden		
Fönster: stående ribbor		
Färg: röd, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: RH Arvokohde: asuinrakennus
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1938. Myöhemminsen kaakkoiskulmaan on tehty pieni sisäänkäyntisisennys.	Maisemalliset arvot: -
Perustus: lohkokivi	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Asuinrakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteensä. Osassa ikkunoista on yhden pystypuiteikkunan sijaan lähekkäin kaksi kapeampaa yksiruutuikkunaa. Rakennuksen päätykolmioissa on pienet päätyihin taittavat räystäät eli niin sanotut kissanpenkit.	Rakennushistorialliset arvot: Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt 1930-luvun asuinrakennus.
Kate: konesaumattu pelti		
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: vaakalauta		
Ikkunat: pystypuite		
Väri: punainen, valkoiset peitelaudat		

2. Alskathemmet

1/2



Aiempi inventointinumero (1998):

Adress / Osoite:
Munkgrundsvägen 12

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1980

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
lägergård / leirikeskus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



2. Alskathemmet

2/2

Särdrag:
Antal våningar: 1
Grund: betong
Takform: plant tak
Tak: filt
Stomme: betong
Fasadfodring: rödtegel
Fönster: en ruta
Färg: röd, mörkbruna foderbräden

Historia:
Huvud- och bostadsbyggnaden är planerad av arkitektbyrån Marja ja Kari Kyyhkynen och den har uppförts 1980. Strandbastun är från 1998.

Nuläge:
Byggnadshelheten och dess öppna gårdsplan används fortfarande som lägergård. Bostadsbyggnaden och huvudbyggnaden har samma arkitektoniska formspråk och byggnaderna förenas genom en takbelagd utomhuspassage.

Värden: M, H, BH
Värdefullt objekt: huvud- och bostadsbyggnad

Miljövärden:
Landskapsmässigt betydande helhet i strandmiljö.

Historiska värden:
Del av områdets lokala historia och lägergårdens historia från 1980-talet.

Byggnadshistoriska värden:
Representativ lägergårdsbyggnad från 1980-talet.

Ominaispiirteet:
Kerrosuku: 1
Perustus: betoni
Kattomuoto: tasakatto
Kate: huopa
Runko: betoni
Julkisivuverhous: punatiili
Ikkunat: yksiruutuinen
Väri: punainen, tummanruskeat puitteet

Historia:
Pää- ja asuinrakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Marja ja Kari Kyyhkynen, ja se on rakennettu vuonna 1980. Rantasauna on vuodelta 1998.


Nykytila:
Rakennuskokonaisuus ja sen avoin pihamaa ovat edelleen leirikeskuskäytössä. Asuinrakennus ja päärakennus noudattavat arkkitehtuurissaan samanlaista muotokieltä, ja rakennukset yhdistää katettu ulkokäytävä.

Arvot: M, H, RH
Arvokohde: pää- ja asuinrakennus

Maisemalliset arvot:
Maisemallinen kokonaisuus rantaympäristössä.

Historialliset arvot:
Osa alueen paikallishistoriaa ja 1980-luvun leirikeskushistoriaa.

Rakennushistorialliset arvot:
Edustava 1980-luvun leirikeskusrakennus.

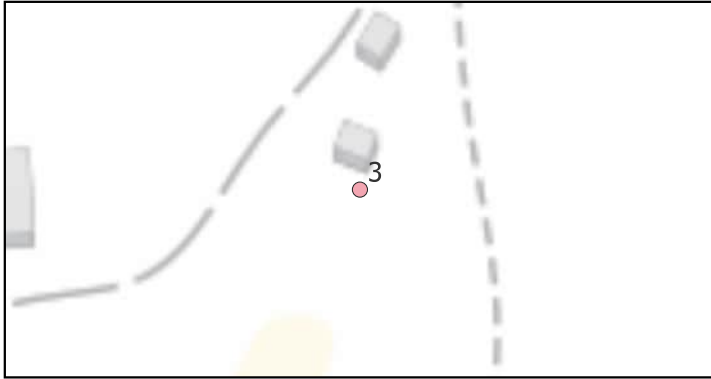

Aiempi inventointinumero (1998):

Adress / Osoite:
Munkgrundsvägen 24

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1960-talet / 1960-luku

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:
Antal våningar: 1
Grund: betong
Takform: sadel
Tak: profilplåt
Stomme: trä
Fasadfodring: fanerskiva
Fönster: stående ribbor, en ruta
Färg: gul, gröna foderbräden

Historia:
Huvudbyggnaden är antaligen uppförd på 1960-talet.

Nuläge:
Huvudbyggnadens ursprungliga utseende har ändrats i samband med renoveringar. Fasaden täcks av målade fanerskivor vars fogar täckts med stående ribbor. På gårdsplanen finns förutom bostadsbyggnaden även ett garage som byggts senare.

Värden: BH
Värdefullt objekt: bostadsbyggnad

Miljövärden:
-

Historiska värden:
-

Byggnadshistoriska värden:
Tidstypisk byggnad.

Ominaispiirteet:
Kerrosluku: 1
Perustus: betoni
Kattomuoto: satula
Kate: profiloitu pelti
Runko: puu
Julkisivuverhous: vanerilevy
Ikkunat: pystypuite, yksiruutuinen
Väri: keltainen, vihreät peitelaudat

Historia:
Oletettavasti 1960-luvulla rakennettu päärakennus.

Nykytila:
Päärakennus onmuuttunut alkuperäisestä julkisivun uudistamisen yhteydessä. Julkisivussa on maalattu vanerilevy, jonka saumat on peitetty pystyrimoilla. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi myöhemmin rakennettu autotalli.

Arvot: RH
Arvokohde: asuinrakennus

Maisemalliset arvot:
-

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
Aikansa tyyppinen rakennus.



Aiempi inventointinumero (1998):

Adress / Osoite:
Munkgrundsvägen 24 A

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
början av 1900-talet / 1900-luvun alku

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: sten

Takform: sadel

Tak: maskinfalsad plåt

Stomme: trä

Fasadfodring: täckribbor

Fönster: korsibbor, stående ribbor, sex rutor

Färg: röd, vita foderbräden

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: kivi

Kattomuoto: satula

Kate: konesaumattu pelti

Runko: puu

Julkisivuverhous: peiterima

Ikkunat: ristipuite, pystypuite, kuusiruutuinen

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Bostadsbyggnaden är eventuellt från början av 1900-talet och den har antagligen byggts ut med en farstukvist under senare årtionden.

Nuläge:

Huvudbyggnaden är en arkitektoniskt intressant och böljande helhet. Den sydöstra och nordvästra fasaden har branta frontoner och på den södra sidan har byggnaden en sluten farstukvist i en våning. På gårdsplanen finns en strandbastu och mindre ekonomibyggnader.

Historia:

Asuinrakennus on mahdollisesti 1900-luvun alusta, ja sitä on oletettavasti laajennettu yksikerroksisella kuistiosalla myöhemmillä vuosikymmenillä.

Nykytila:

Päärakennus on arkkitehtonisesti mielenkiintoinen ja polveileva kokonaisuus. Kaakkois- ja luoteisjulkisivuilla on jyrkät frontonit ja etelässä rakennusta kiertää yksikerroksinen umpikuisti. Pihapiirissä on rantasauna sekä pienempiä varastorakennuksia.

Värden: M, BH
Värdefullt objekt: Bostadsbyggnad, gårdsplan

Miljövärden:
Den harmoniska gårdsplanen ligger på en landskapsmässigt betydande plats i spetsen av en klippig udde.

Historiska värden:
-


Byggnadshistoriska värden:
Arkitektoniskt intressant och detaljerad bostadsbyggnad.

Arvot: M, RH
Arvokohde: Asuinrakennus, pihapiiri

Maisemalliset arvot:
Harmoninen pihapiiri sijaitsee maisemallisella paikalla kallioisen niemen kärjessä.

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
Arkkitehtonisesti mielenkiintoinen ja detaljoitu asuinrakennus.

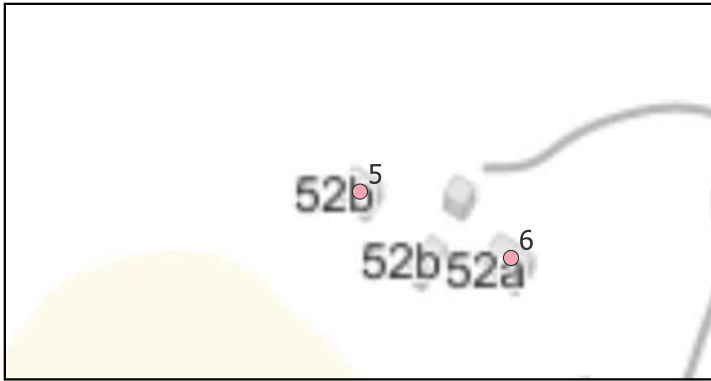

Aiempi inventointinumero (1998):

Adress / Osoite:
Munkgrundsvägen 52 A

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1940--talet / 1940-luku

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: - Värdefullt objekt: -
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är uppförd på 1940-talet och den har renoverats grundligt och byggts ut.	Miljövärden: -
Grund: betong	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: mansard	Byggnadens ursprungliga utseende har ändrats. Byggnadens andra våning har försetts med en stor takbelagd balkong. Det södra hörnet har en liten indragning för ingången och de sydvästra och nordvästra fasaderna omges av en stor terrass.	Byggnadshistoriska värden: -
Tak: filt		
Stomme: timmer		
Fasadfodring: målat timmer		
Fönster: en ruta med vädringslucka		
Färg: brun, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: - Arvokohde: -
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu 1940-luvulla, ja sitä on peruskorjattu ja laajennettu.	Maisemalliset arvot: -
Perustus: betoni	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: mansardi	Rakennus on muuttunut alkuperäisestä. Rakennuksen toiseen kerrokseen on rakennettu suurikoikoinen katettu parveke, eteläkulmaan on tehty pieni sisäänveto sisäänkäynnille, ja lounais- ja luoteisjulkisivuja kiertää suurikoikoinen terassi.	Rakennushistorialliset arvot: -
Kate: huopa		
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: maalattu hirsi		
Ikkunat: yksiruutuinen tuuletusosalla		
Väri: ruskea, valkoiset peitelaudat		



Aiempi inventointinumero (1998):

Adress / Osoite:
Munkgrundsvägen 52 B

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
efter 1910-talet / 1910-luvun jälkeen

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: BH Värdefullt objekt: bostadsbyggnad
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är uppförd efter 1910-talet. Dess sydöstra och sydvästra fasader har senare fått takbelagda terrasser framför ingångarna.	Miljövärden: -
Grund: betong	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: sadel	Bostadsbyggnaden har fönster med många rutor som har en smal rektangulär form i stället för att vara kvadratiska. Byggnadens fasad har förnyats och det ursprungliga utseendet har ändrats.	Byggnadshistoriska värden: Bostadsbyggnad från början av 1900-talet.
Tak: profilplåt		
Stomme: timmer		
Fasadfodring: liggande bräden		
Fönster: flera rutor		
Färg: vit, gröna foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: RH Arvokohde: asuinrakennus
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu 1910-luvun jälkeen. Sen kaakkois- ja lounaisjulkisivuille on myöhemmin tehty sisäänkäyntien eteen katetut terassit.	Maisemalliset arvot: -
Perustus: betoni	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Asuinrakennuksessa on moniruutuikkunat, joiden ruudut ovat neliön sijaan kapeita suorakulmioita. Rakennuksen julkisivua on uudistettu ja se on muuttunut alkuperäisestä.	Rakennushistorialliset arvot: 1900-luvun alkupuolelta oleva asuinrakennus.
Kate: profiloitu pelti		
Runko: hirs		
Julkisivuverhous: vaakalauta		
Ikkunat: moniruutuinen		
Väri: valkoinen, vihreät peitelaudat		



Aiempi inventointinumero (1998):

Adress / Osoite:
Munkgrundsvägen 62


Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1960-talet / 1960-luku

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M Värdefullt objekt: fritidsbebyggnad
Antal våningar: 1	Bostadsbyggnaden är uppförd på 1960-talet och den har byggts ut och renoverats grundligt.	Miljövärden: Landskapsmässigt betydande gårdsplan i strandmiljö.
Grund: betong	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: sadel	Byggnaden är L-formad och på dess västra sida finns en terrass runt byggnaden. På den södra fasaden fortsätter byggnadens taklinje över terrassen. På gårdsplanen finns dessutom en bastu och en liten ekonomibyggnad.	Byggnadshistoriska värden: -
Tak: profilplåt		
Stomme: trä		
Fasadfodring: täckribbor		
Fönster: stående ribbor		
Färg: gul, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M Arvokohde: loma-asumus
Kerrosuku: 1	Asuinrakennus on rakennettu 1960-luvulla, ja sitä on laajennettu ja peruskorjattu.	Maisemalliset arvot: Maisemallinen pihapiiri rantaympäristössä.
Perustus: betoni	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Rakennus on L-mallinen, ja sen länsipuolella on rakennusta kiertävä terassi. Eteläjulkisivulla rakennuksen kattolinja jatkuu terassin katteeksi. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi sauna ja pieni varastorakennus.	Rakennushistorialliset arvot: -
Kate: profiloitu pelti		
Runko: puu		
Julkisivuverhous: peiterima		
Ikkunat: pystypuite		
Väri: keltainen, valkoiset peitelaudat		

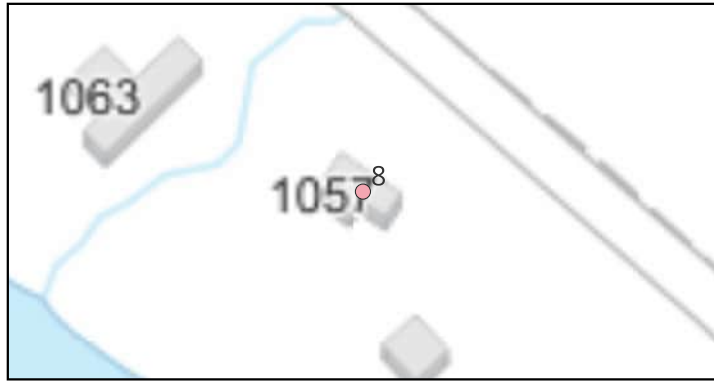

Aiempi inventointinumero (1998):
49

Adress / Osoite:
Alskatvägen

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1927

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Sockel: betong

Takform: sadel

Tak: filt

Stomme: trä

Fasadfodring: liggande bräden

Fönster: flera rutor

Färg: röd, vita foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är från 1927. Byggnaden har senare försetts med en tilläggsflygel i en våning och en stor terrass som dominerar helheten.

Nuläge:

Fönstren varierar mellan fönster med sex rutor på den ursprungliga stommen och fönster med en ruta på tilläggsflygeln. Objektet ursprungliga utseende har förändrats genom utbyggnader och grundliga renoveringar. På gårdsplanen finns förutom bostadsbyggnaden även en bastu som byggts senare.

Värden: M, BH
Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, gårdsplan

Miljövärden:
Läge på en landskapsmässigt betydande plats i en strandmiljö.

Historiska värden:
-

Byggnadshistoriska värden:
Bostadsbyggnad med flera skikt från 1920-talet. Utvidgningar har minskat de byggnadshistoriska värdena.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Sokkeli: betoni

Kattomuoto: satula

Kate: huopa

Runko: puu

Julkisivuverhous: vaakalauta

Ikkunat: moniruutu

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on vuodelta 1927. Rakennukseen on myöhemmin rakennettu yksikerroksinen lisäsiipi isolla terassilla, joka dominoi kokonaisuutta.

Nykytila:

Ikkunat vaihtelevat alkuperäisen rungon kuusiruutuisista lisäsiiven yksiruutuisiin. Kohde on laajennusten ja peruskorjausten yhteydessä muuttunut alkuperäisestä. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi myöhemmin rakennettu sauna.

Arvot: M, RH
Arvokohde: asuinrakennus, pihapiiri


Maisemalliset arvot:
Sijainti maisemallisella paikalla rantaympäristössä.

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
Kerroksellinen asuinrakennus 1920-luvulta. Lisärakentaminen on vähentänyt rakennushistoriallisia arvoja.

9. Levonius

1/2

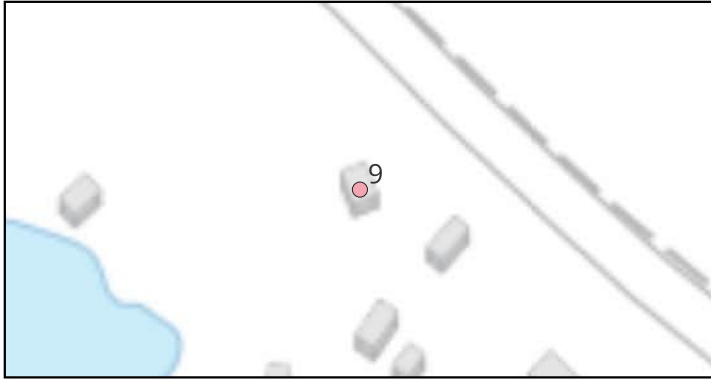

Aiempi inventointinumero (1998):
50

Adress / Osoite:
Alskatvägen 1057

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1938

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: betong

Takform: mansard

Tak: profilplåt

Stomme: trä

Fasadfodring: liggande bräden

Fönster: flera rutor

Färg: gul, gröna foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är från 1938. Den har byggts ut med en sluten farstukvist med en balkong på den östra fasaden. I samband med totalrenoveringarna har fönstren bytts ut.

Nuläge:

Objektet har ett för området ovanligt mansardtak och fönstren varierar mellan fönster med en ruta och fyra rutor på stommen och nio rutor på farstukvisten. På gårdsplanen finns en strandbastu, en vedbod och en förrådsbyggnad.

Värden: M, BH
Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, gårdsplan

Miljövärden:
Landskapsmässigt betydande gårdsplan.

Historiska värden:
-

Byggnadshistoriska värden:
Formen på bostadsbyggnaden från 1930-talet har bevarats.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: betoni

Kattomuoto: mansardi

Kate: profiloitu pelti

Runko: puu

Julkisivuverhous: vaakalauta

Ikkunat: moniruutuinen

Väri: keltainen, vihreät peitelaudat

Historia:

Rakennus on vuodelta 1938. Sitä on laajennettu itäjulkisivun umpikuistilla ja sen päällä olevalla parvekkeella. Peruskorjausten yhteydessä rakennuksen ikkunat on uusittu.

Nykytila:


Kohteessa on alueella harvinainen mansardikatto, ja ikkunat vaihtelevat rungon yksiruutuisista neliruutuisiin ja kuistin yhdeksänruutuisiin. Pihapiirissä on myöhemmin rakennettu rantasauna, puuvaja ja varastorakennus.

Arvot: M, RH
Arvokohde: asuinrakennus, pihapiiri

Maisemalliset arvot:
Maisemallinen pihapiiri.

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
1930-luvulta olevan asuinrakennuksen muoto on säilynyt.

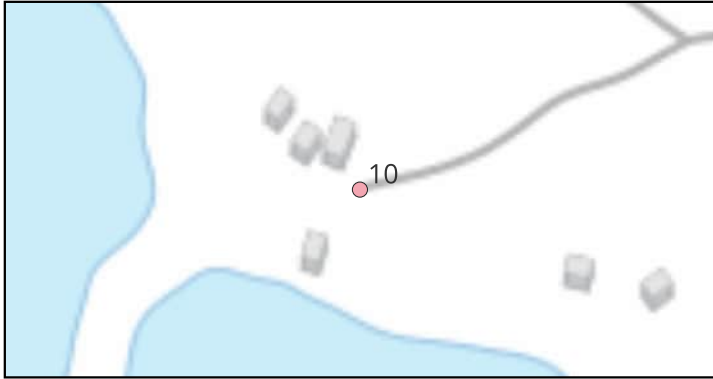

Aiempi inventointinumero (1998):
-1

Adress / Osoite:
Alskatvägen

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
början av 1900- talet / 1900-luvun alku

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
gammal hamn / vanha satama

Skick / Kunto:
hyggligt / kohtalainen



Särdrag:

Antal våningar: 1

Grund: sten, på mark

Takform: sadel

Tak: plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: stående bräden, ej fodrad

Fönster: inga fönster

Färg: röd, vita foderbräden

Historia:

Området har tidigare varit en viktig hamn för Iskmoborna. Av båtbodarna har en del antagligen byggts i början av 1900-talet.

Nuläge:

I hamnområdet återstår endast några byggnader av vilka största delen inte är i aktivt bruk.

Värden: M, H

Värdefullt objekt: tre parallella båtskydd

Miljövärden:

En del av en landskapsmässigt viktig strandmiljö.

Historiska värden:

Den gamla fiskehamnen är en del av områdets lokalhistoria.

Byggnadshistoriska värden:

-

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1

Perustus: kivi, maanvarainen

Kattomuoto: satula

Kate: pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: pystylauta, verhoamaton

Ikkunat: ei ikkunoita

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Alue on ollut aiemmin tärkeä satama Iskmön asukkaille. Venesuoista osa on rakennettu oletettavasti 1900-luvun alkupuolella.

Nykytila:

Satama-alueella on jäljellä enää vain muutama rakennus, joista suurin osa ei ole aktiivisessa käytössä.

Arvot: M, H

Arvokohde: kolme rinnakkaista venesuoja

Maisemalliset arvot:

Osa maisemallista rantaympäristöä.

Historialliset arvot:


Vanha kalastussatama on osa alueen paikallishistoriaa.

Rakennushistorialliset arvot:

-

11. Binnis

1/2

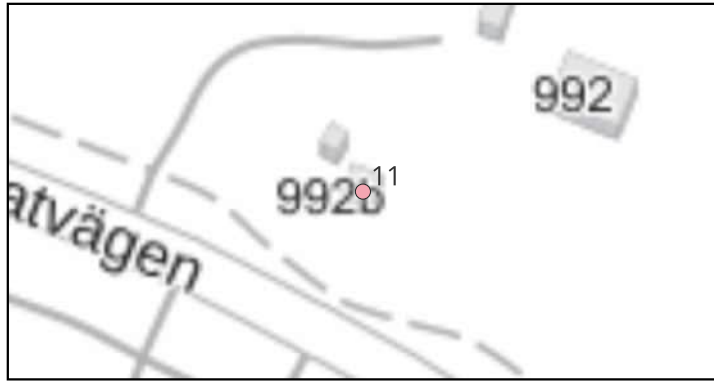

Aiempi inventointinumero (1998):
2

Adress / Osoite:
Grönvik strandväg 51

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1800-talet / 1800-talet

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:
Antal våningar: 1
Grund: sten
Takform: sadel
Tak: profilplåt
Stomme: timmer
Fasadfodring: täckribbor
Fönster: sex rutor
Färg: röd, vita foderbräden

Historia:
Bostadsbyggnaden är antagligen uppförd på 1800-talet.

Nuläge:
Bostadsbyggnaden har bevarat sina ursprungliga drag. Bjälklagets ände syns på den norra fasaden. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden ett utedass och en bod.

Värden: M, BH
Värdefullt objekt: bostadsbyggnad

Miljövärden:
Byggnaden bildar ett landskapsmässigt viktigt objekt längs Alskatvägen.

Historiska värden:
-

Byggnadshistoriska värden:
Välbevarad liten bostadsbyggnad från 1800-talet.

Ominaispiirteet:
Kerrosuku: 1
Perustus: kivi
Kattomuoto: satula
Kate: profiloitu pelti
Runko: hirsi
Julkisivuverhous: peiterima
Ikkunat: kuusiruutuinen
Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:
Asuinrakennus on rakennettu oletettavasti 1800-luvulla.

Nykytila:
Asuinrakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteensä. Pohjoisjulkisivulla on nähtävissä hirsikerran pää. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi ulkokäymälä ja liiteri.

Arvot: M, RH
Arvokohde: asuinrakennus


Maisemalliset arvot:
Rakennus sijaitsee Alskatvägenin varrella maisemallisena kohteena.

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
Hyvin säilynyt pienimuotoinen 1800-luvun asuinrakennus.

12. Ingo

1/2

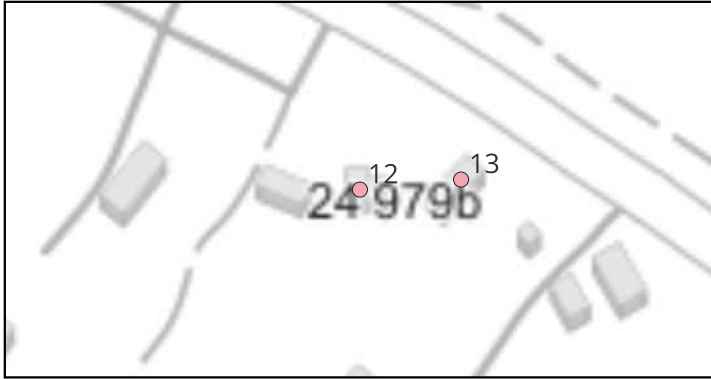

Aiempi inventointinumero (1998):
3

Adress / Osoite:
Grönvik strandväg 24

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
slutet av 1800-talet / 1800-luvun loppu

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: betong

Takform: sadel

Tak: profilplåt

Stomme: trä

Fasadfodring: liggande bräden

Fönster: korsribbor, en ruta

Färg: röd, vita foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd i slutet av 1800-talet. Byggnaden har byggts ut och grundrenoverats. Fönster är utbytta.

Nuläge:

Bostadsbyggnadens ursprungliga utseende har förändrats genom utbyggnader och totalrenoveringar. Den västra fasaden har försetts med en bred farstukvist som är lika hög som byggnaden och framför den finns en takbelagd terrass. På gårdsplanen finns en före detta bastu/tvättstuga och en liten strandbastu.

Värden: BH
Värdefullt objekt: gårdsplan

Miljövärden:
-

Historiska värden:
-

Byggnadshistoriska värden:
Gårdsplan från slutet av 1800-talet vars byggnadshistoriska värden minskat genom ändringarna.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: betoni

Kattomuoto: satula

Kate: profiloitu pelti

Runko: puu

Julkisivuverhous: vaakalauta

Ikkunat: ristipuite, yksiruutuinen

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu 1800-luvun loppupuolella. Rakennusta on laajennettu ja peruskorjattu. Ikkunat on vaihdettu.

Nykytila:

Asuinrakennus on muuttunut alkuperäisestä laajennusten ja peruskorjausten myötä. Länsijulkisivulle on laajennettu rakennuksen korkuinen leveä kuisti, jonka eteen on tehty katettu terassi. Pihapiirissä on entinen sauna/ esutupa ja pieni rantasauna.

Arvot: RH
Arvokohde: pihapiiri


Maisemalliset arvot:
-

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
1800-luvun lopun pihapiiri, jonka rakennushistorialliset arvot ovat vähentyneet muutosten myötä.

13. Lindahls

1/2

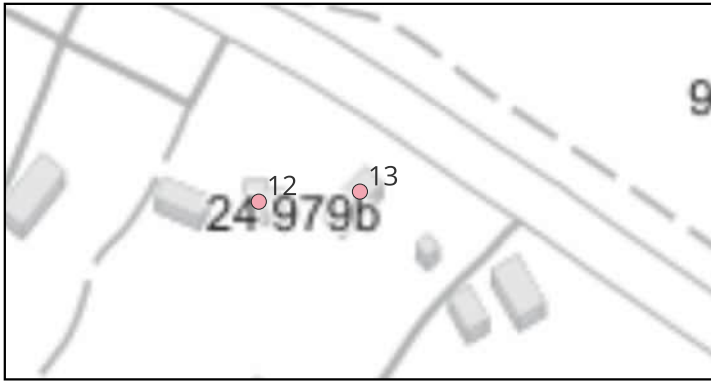

Aiempi inventointinumero (1998):
4

Adress / Osoite:
Alskatvägen 979 B

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
slutet av 1800-talet / 1800-luvun loppu

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



13. Lindahls

2/2

Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten, betong

Takform: sadel

Tak: falsad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: täckribbor

Fönster: korsribbor

Färg: röd, vita foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är från slutet av 1800-talet och har moderniserats på 1960-talet. På 1960-talet har frontonen fått en dekoration som senare har avlägsnats.

Nuläge:

Bostadsbyggnaden har bevarat sina ursprungliga drag. På den sydöstra fasaden finns en fronton samt en liten öppen farstukvist med valmat tak som uppförts senare. Övernåningen har mindre och smalare fönster. På gårdsplanen finns två förvaringslador och en båtbod.

Värden: M, BH

Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, gårdsplan

Miljövärden:

Landskapsmässigt betydande gårdsplan i strandmiljö.

Historiska värden:

-

Byggnadshistoriska värden:

Bostadsbyggnad som bevarats från 1800-talet.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi, betoni

Kattomuoto: satula

Kate: saumattu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: peiterima

Ikkunat: ristipuite

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on 1800-luvun lopusta, ja se on modernisoitu 1960-luvulla. 1960-luvulla frontoniin on tehty koristelu, joka on myöhemmin poistettu.

Nykytila:

Asuinrakennus on säilyttänyt alkuperäispiirteitään. Kaakkoisjulkisivulla on frontoni sekä myöhemmin rakennettu pieni aumakattoinen avokuisti. Ylemmässä kerroksessa on haukkaikkunat. Pihapiirissä on kaksi varastolaitoa ja yksi venevaja.

Arvot: M, RH

Arvokohde: asuinrakennus, pihapiiri

Maisemalliset arvot:

Maisemallinen pihapiiri rantaympäristössä.

Historialliset arvot:


-

Rakennushistorialliset arvot:

1800-luvun säilynyt asuinrakennus.

14. Cederberg

1/2

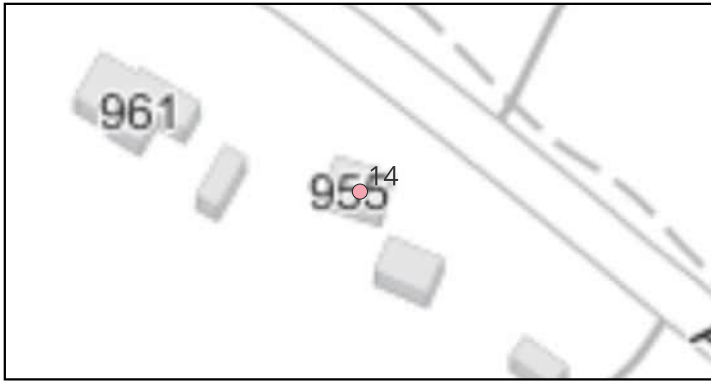

Aiempi inventointinumero (1998):
6

Adress / Osoite:
Alskatvägen 955

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1926

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten, betong

Takform: sadel

Tak: profilplåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: stående brädor

Fönster: korsribbor

Färg: röd, vita foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1926. Området har i tiderna hört till Grönvik glasbruk och den nuvarande bostadsbyggnaden är byggd av gamla timmerstockar från byggnader i glasbrukets område. Byggnaden har totalrenoverats 1983–1984.

Nuläge:

Bostadsbyggnadens ursprungliga utseende har förändrats genom utbyggnader och totalrenoveringar. På den södra fasaden finns en hög utbyggnadsdel med en utskjutande balkong. På gårdsplanen finns dessutom en strandbastu och en nyare ekonomibyggnad.

Värden: H, M

Värdefullt objekt: gårdsplan

Miljövärden:

Landskapsmässigt betydande gårdsplan i strandmiljö.

Historiska värden:

Del av Grönvik glasbruks historia.

Byggnadshistoriska värden:

-

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi, betoni

Kattomuoto: satula

Kate: profiloitu pelti

Runko: hirs

Julkisivuverhous: pystylauta

Ikkunat: risitipuie

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1926. Alue on kuulunut aikanaan Grönvikin lasitehtaalalle, ja nykyinen asuinrakennus on rakennettu lasitehtaan alueen rakennusten vanhoista hirsistä. Rakennus on peruskorjattu 1983-1984.

Nykytila:

Asuinrakennus on muuttunut alkuperäisestä peruskorjausten ja laajennusten myötä. Eteläjulisivulla on korkea laajennusosa, jossa on ulostyöntyvä parveke. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi rantasauna ja uudempi varastorakennus.

Arvot: H, M

Arvokohde: pihapiiri

Maisemalliset arvot:

Maisemallinen pihapiiri rantaympäristössä.

Historialliset arvot:


Osa Grönvikin lasitehtaan historiaa.

Rakennushistorialliset arvot:

-

15. Grönvik Herrgård

1/2

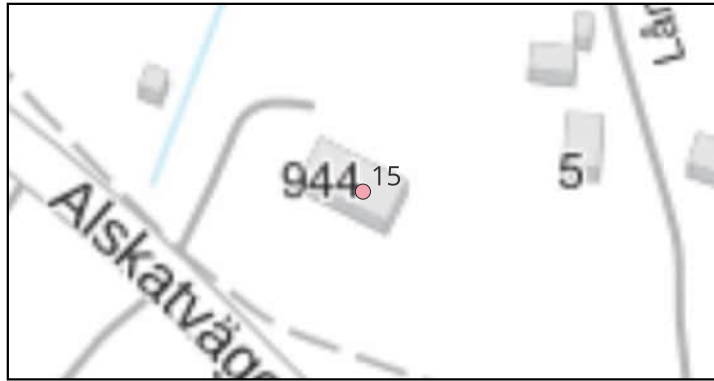

Aiempi inventointinumero (1998):
7

Adress / Osoite:
Alskatvägen 944

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
slutet av 1700 -talet / 1700-luvun loppu

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



15. Grönvik Herrgård

2/2

Särdrag:

Antal våningar: 2

Grund: kilsten, betong

Takform: sadel

Tak: falsad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: täckribbor

Fönster: flera rutor

Färg: gul, vita foderbräden

Historia:

Grönvik gård är från slutet av 1700-talet och den har byggts av skeppsredaren och byggmästaren Johan Johansson. Glasbruket inledde sin verksamhet i området 1813 och den fortsatte fram till 1907. Objektet ligger i ett RKY-område.

Nuläge:

Grönvik gård är skyddad genom lagen och bildar fortfarande en representativ och värdefull helhet. På gårdsplanen finns utöver herrgårdsbyggnaden även bland annat ett mindre bostadshus, rester av en stor stenladugård samt lagerbyggnader. Gårdsplanen avgränsas av en historisk stenmur.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 2

Perustus: lohkokivi, betoni

Kattomuoto: satula

Kate: saumattu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: peiterima

Ikkunat: moniruutuinen

Väri: keltainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Grönvikin kartano on 1700-luvun loppupuolelta, ja sen on rakentanut laivanvarustaja ja rakennusmestari Johan Johansson. Vuonna 1813 alueella alkoi lasitehtaan toiminta, joka jatkui vuoteen 1907 asti. Kohde on RKY-alueella.

Nykytila:

Lailla suojeltu Grönvikin kartano on edelleen edustava ja arvokas kokonaisuus. Pihapiirissä on kartanorakennuksen lisäksi muun muassa pienempi asuintalo, suuren kivilavetan jäänteet ja varistorakennuksia. Pihaa rajaa historiallinen kiviaita.

Värden: M, H, BH

Värdefullt objekt: herrgårdsbyggnad, gårdsplan, stenmur

Miljövärden:

Landskapsmässigt viktig och ståtlig helhet längs Alskatvägen.

Historiska värden:

Del av Grönvik glasbruks historia och en central del av områdets lokalhistoria.

Byggnadshistoriska värden:

Herrgårdsbyggnad från 1700-talet som är i bra skick och arkitektoniskt värdefull.

Arvot: M, H, RH

Arvokohde: kartanorakennus, pihapiiri, kiviaita

Maisemalliset arvot:


Maisemallinen ja näyttävä kokonaisuus Alskatvägenin varrella.

Historialliset arvot:

Osa Grönvikin lasitehtaan historiaa ja keskeinen osa alueen paikallishistoriaa.

Rakennushistorialliset arvot:

Hyväkuntoinen ja arkkitehtonisesti arvokas 1700-luvun kartanorakennus.

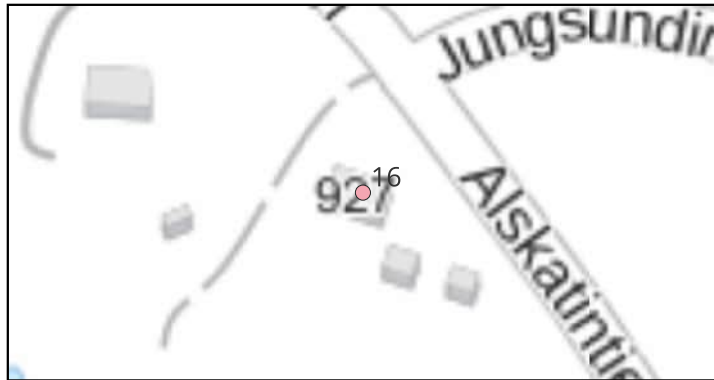

Aiempi inventointinumero (1998):
8

Adress / Osoite:
Alskatvägen 927

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1920-luku

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten, betong

Takform: sadel

Tak: maskinfalsad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: liggande bräden

Fönster: korsribbor, många rutor

Färg: gul, bruna foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är från 1920. En mutterformad tilläggsdel i en våning har senare byggts i byggnadens östra gavel. En del av byggnadens fönster har bytts ut och förnyats. Den mindre bostadsbyggnaden är antagligen också från 1920-talet.

Nuläge:

Byggnaden har trots ändringar bevarat sina ursprungliga drag. Den södra fasaden har en fronton och en liten öppen farstuvist och intill den i den västra gaveln finns ett stort fönster med många rutor. På gårdsplanen finns flera ekonomibyggnader och en mindre bostadsbyggnad.

Värden: M, BH
Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, gårdsplan

Miljövärden:
Vacker och landskapsmässigt viktig gårdsplan vid Grönvikens strand.

Historiska värden:
-

Byggnadshistoriska värden:
Bostadsbyggnad från 1920-talet.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi, betoni

Kattomuoto: satula

Kate: konesaumattu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: vaakalauta

Ikkunat: ristipuite, moniruutuinen

Väri: keltainen, ruskeat peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on vuodelta 1920. Rakennuksen itäpäähan on myöhemmin rakennettu mutterimainen, yksikerroksinen lisäosa. Osa rakennuksen ikkunoista on vaihdettu ja uusittu. Pienempi asuinrakennus on oletettavasti niin ikään 1920-luvulta.

Nykytila:


Rakennus on säilyttänyt muutoksista huolimatta hyvin sen alkuperäispiirteitä. Eteläjulkisivulla on frontoni ja pieni avokuisti, jonka viereen länsipäätyyn on tehty suuri moniruutuinen ikkuna. Pihapiirissä on useita talousrakennuksia sekä pienempi asuinr

Arvot: M, RH
Arvokohde: asuinrakennus, pihapiiri

Maisemalliset arvot:
Kaunis ja maisemallinen pihapiiri Grönvikenin rannalla.

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
1920-luvun asuinrakennus.

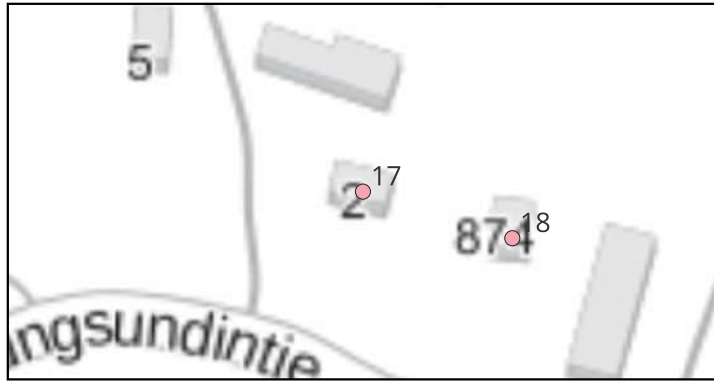

Aiempi inventointinumero (1998):
9

Adress / Osoite:
Långkärrvägen 2

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1917

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: sten, betong

Takform: sadel

Tak: maskinfalsad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: täckribbor

Fönster: stående ribbor

Färg: vit, gröna karmar

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: betoni, kivi

Kattomuoto: satula

Kate: konesaumattu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: peiterima

Ikkunat: pystypuite

Väri: valkoinen, vihreät karmit

Historia:

Bostadsbyggnaden har flyttats till sin nuvarande plats 1917 men byggnaden är antagligen ursprungligen från skiftet mellan 1800- och 1900-talet. Byggnaden har totalrenoverats 1952, 1956 och 1968 och byggts ut 1952. Ekonomibyggnaden är från 1920 och den har byggts ut.

Nuläge:

Bostadsbyggnadens fönster har bytts ut mot fönster med stående ribbor. På den södra fasaden finns en fronton och på den norra fasaden finns en liten sluten farstukvist med ett dekorativt tak. På gårdsplanen finns en stor ekonomibyggnad. En del av det valmade taket är ursprungligt.

Historia:

Asuinrakennus on siirretty nykyiselle paikalleen vuonna 1917, mutta rakennus on alkujaan todennäköisesti 1800-1900-lukujen vaihteesta. Rakennusta on peruskorjattu 1952, 1956 ja 1968 sekä laajennettu 1952. Talousrakennus on rakennettu 1920 ja laajennettu.

Nykytila:

Asuinrakennuksen ikkunat on vaihdettu pystypuiteikkunoihin. Eteläjulkisivulla on frontoni ja pohjoisjulkisivulla pieni umpikuisti koristeellisella katolla. Pihapiirissä on suuri talousrakennus, jonka aumakattoinen osa on alkuperäinen.

Värden: M, BH
Värdefullt objekt: bostadsbyggnad

Miljövärden:
Landskapsmässigt viktig helhet tillsammans med inventeringsobjekt 18.

Historiska värden:
-


Byggnadshistoriska värden:
Bostadsbyggnad från sekelskiftet.

Arvot: M, RH
Arvokohde: asuinrakennus

Maisemalliset arvot:
Maisemallinen kokonaisuus yhdessä inventointikohteen 18 kanssa.

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
Vuosisadan vaihteen asuinrakennus.

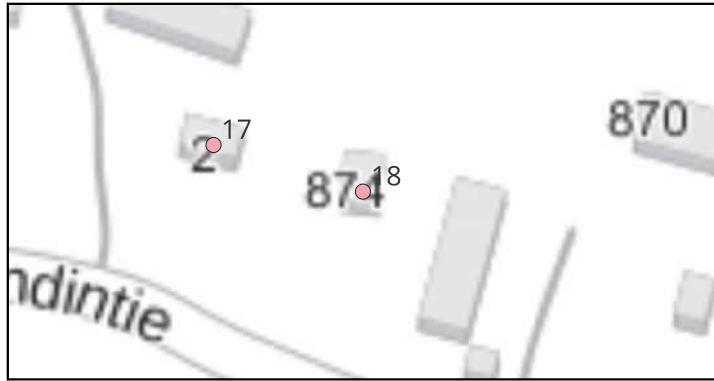

Aiempi inventointinumero (1998):
10

Adress / Osoite:
Jungsundvägen 874

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1927

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:
 Antal våningar: 1½
 Grund: betong
 Takform: mansard
 Tak: falsad plåt
 Stomme: timmer
 Fasadfodring: täckribbor
 Fönster: korsribbor
 Färg: röd, vita foderbräden

Historia:
 Bostadsbyggnaden är uppförd 1927. Den har totalrenoverats åren 1956, 1976 och 1993 och byggts ut 1976. Ekonomibyggnaden är från 1938.
 Nuläge:
 Byggnaden har förändrats genom grundliga renoveringar och utbyggnad, men den har bevarats oförändrad sedan 1960-talet. Byggnadens form och mansardtak är exceptionella. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden en stor ekonomibyggnad.

Värden: M, BH
 Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, gårdsplan
 Miljövärden:
 Landskapsmässigt viktig helhet tillsammans med inventeringsobjekt 17.
 Historiska värden:
 -
 Byggnadshistoriska värden:
 Bostadsbyggnad med flera skikt och drag både från 1920- och 1960-talet.


Ominaispiirteet:
 Kerrosluku: 1½
 Perustus: betoni
 Kattomuoto: mansardi
 Kate: saumattu pelti
 Runko: hirsi
 Julkisivuverhous: peiterima
 Ikkunat: ristipuite
 Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:
 Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1927. Sitä on peruskorjattu vuosina 1956, 1976 ja 1993 sekä laajennettu vuonna 1976. Talousrakennus on vuodelta 1938.
 Nykytila:
 Rakennus on muuttunut peruskorjausten ja laajennuksen yhteydessä, mutta säilynyt samanlaisena 1960-luvulta. Rakennuksen muoto ja mansardikatto ovat alueella poikkeukselliset. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi suurikokoinen talousrakennus.

Arvot: RH, M
 Arvokohde: asuinrakennus, pihapiiri
 Maisemalliset arvot:
 Maisemallinen kokonaisuus yhdessä inventointikohteen 17 kanssa.
 Historialliset arvot:
 -
 Rakennushistorialliset arvot:
 Kerroksellinen asuinrakennus, jossa näkyy sekä 1920- että 1960-luvun piirteitä.

19. Evertas i Svartesvik

1/2

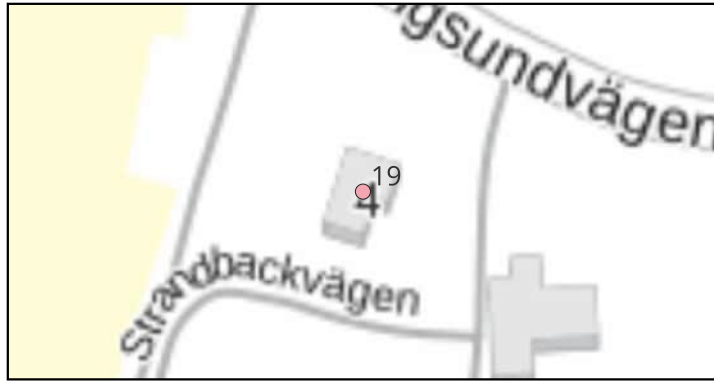

Aiempi inventointinumero (1998):
13

Adress / Osoite:
Stradbäckvägen 4

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1958

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



19. Evertas i Svartesvik

2/2

Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten, cementsten

Takform: sadel

Tak: falsad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: täckribbor, liggande brädor

Fönster: stående ribbor

Färg: röd, vita foderbräden

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi, semettitiili

Kattomuoto: satula

Kate: saumattu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: peiterima, vaakalauta

Ikkunat: pystypuite

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

På gårdsplanen har det tidigare funnits en bostadsbyggnad från 1800-talet, där Grönvik folkskola öppnades 1888. Den gamla byggnaden har rivits och den nuvarande bostadsbyggnaden är från 1958. Byggnaden har byggts ut 1972 och fönstren har bytts ut mot fönster med stående ribbor.

Nuläge:

Genom utbyggnaden har byggnadens ursprungliga utseende ändrats. På byggnadens södra sida finns en tilläggsdel i en våning. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden även en stor ladugårdsbyggnad.

Historia:

Pihapiirissä on ollut 1800-luvulta peräisin oleva asuinrakennus, jossa avattiin Grönvikin kansakoulu vuonna 1888. Vanha rakennus on purettu, ja nykyinen asuinrakennus on vuodelta 1958. Rakennusta on laajennettu vuonna 1972, ja ikkunat on vaihdettu pysty

Nykytila:

Laajennuksen myötä rakennus on muuttunut alkuperäisestä. Rakennuksen eteläpuolella on yksikerroksinen lisäosa. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi suuri navettarakennus.

Värden: M

Värdefullt objekt: gårdsplan

Miljövärden:

Landskapsmässigt viktig gårdsplan längs Jungsundsvägen.

Historiska värden:

-

Byggnadshistoriska värden:

-

Arvot: M

Arvokohde: pihapiiri

Maisemalliset arvot:

Maisemallinen pihapiiri Jungsundvägenin varrella.

Historialliset arvot:


-

Rakennushistorialliset arvot:

-

20. Rönholm

1/2

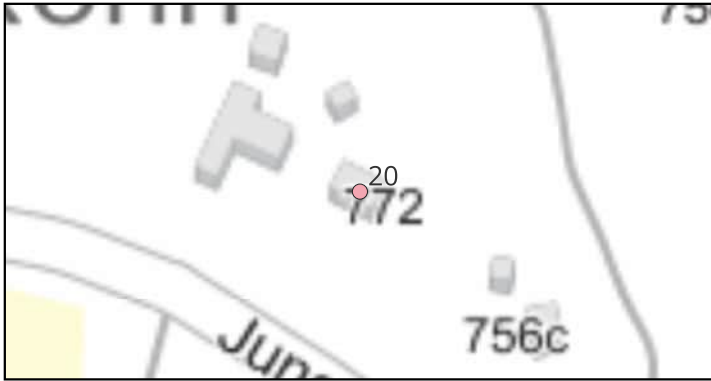

Aiempi inventointinumero (1998):
12

Adress / Osoite:
Jungsundvägen 772

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1923

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten

Takform: sadel

Tak: profilplåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: täckribbor, rappning

Fönster: stående ribbor, korsribbor

Färg: röd, vita foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1923 och den stora ekonomibyggnaden 1925. Bostadsbyggnadens fönster har bytts ut mot fönster med stående karm 1966 och byggnaden har byggts ut 1975 med badrumsutrymmen.

Nuläge:

Tilläggsdelen på bostadsbyggnadens norra sida har till skillnad från den övriga byggnaden en rappad fasad och på den södra sidan finns en lite sluten farstuvist med valmat tak och en fronton. På gårdsplanen finns en stor ekonomibyggnad samt två mindre förrådsbyggnader.

Värden: M, BH
Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, stor ekonomibyggnad, gårdsplan

Miljövärden:
Landskapsmässigt viktig gårdsplan längs Jungsundsvägen.

Historiska värden:
-

Byggnadshistoriska värden:
Bostadsbyggnad från 1920-talet där utbyggnader minskar de byggnadshistoriska värdena. Ståtlig och stor ekonomibyggnad från 1920-talet.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi

Kattomuoto: satula

Kate: profiloitu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverho: peiterima, rappaus

Ikkunat: pystypuite, ristipuite

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1923 ja suuri talousrakennus 1925. Asuinrakennuksen ikkunat on vaihdettu 1966 pystypuitteisiksi, ja sitä on laajennettu vuonna 1975 pohjoiseen pesutiloilla.

Nykytila:

Asuinrakennuksen pohjoispuolen lisäosassa on muusta rakennuksesta poikkeava rapattu julkisivu ja eteläpuolella on pieni aumakattoinen umpikuisti sekä frontoni. Pihapiirissä on suuri talousrakennus sekä kaksi pienempää varastorakennusta.

Arvot: M, RH
Arvokohde: asuinrakennus, suuri talousrakennus, pihapiiri

Maisemalliset arvot:
Maisemallinen pihapiiri Jungsundintein varrella.

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
1920-luvun asuinrakennus, jonka laajennukset vähentävät rakennushistoriallisia arvoja. Näyttävä ja suuri talousrakennus 1920-luvulta.



Aiempi inventointinumero (1998):
14

Adress / Osoite:
Jungsundvägen 756 A

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1900-luvun alkupuoli

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten

Takform: sadel

Tak: falsad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: fodring i flera riktningar

Fönster: flera rutor

Färg: gul, vita foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är antagligen från början av 1900-talet. Byggnaden har totalrenoverats och byggts ut i början av 2000-talet. Fönstren har bytts ut mot nya och fasaden har försetts med dekorationsbräden.

Nuläge:

Bostadsbyggnadens ursprungliga utseende har förändrats genom utbyggnader. En stor tilläggsdel har byggts på den norra sidan och på den södra sidan finns en liten sluten farstukvist med öppen terrass framför. På gårdsplanen finns ett separat garage.

Värden: -

Värdefullt objekt: -

Miljövärden:

-

Historiska värden:

-

Byggnadshistoriska värden:

-

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi

Kattomuoto: satula

Kate: saumattu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: monisuuntaverhous

Ikkunat: moniruutuinen

Väri: keltainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on oletettavasti 1900-luvun alkupuolelta. Se on peruskorjattu ja laajennettu 2000-luvun alkupuolella. Ikkunat on vaihdettu uusiin ja julkisivuun on lisätty koristelaudoituksia.

Nykytila:

Asuinakennus on muuttunut alkuperäisestä laajennusten yhteydessä. Pohjoiseen on tehty suurikokoinen lisäosa ja etelään pieni umpikuisti, jonka edessä on avoterassi. Pihapiirissä on erillinen autotalli.

Arvot: -

Arvokohde: -

Maisemalliset arvot:


-

Historialliset arvot:

-

Rakennushistorialliset arvot:

-

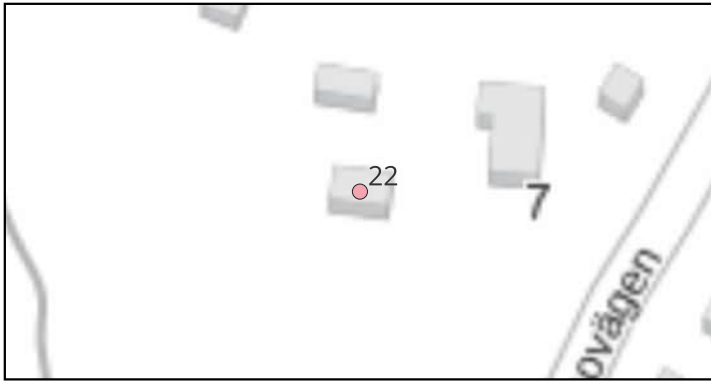

Aiempi inventointinumero (1998):
15

Adress / Osoite:
Iskmovägen 7

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1926

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
/ kohtalainen



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten

Takform: sadel

Tak: korrugerad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: täckribbor, liggande brädor

Fönster: korsribbor

Färg: röd, vita foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1926.

Nuläge:

Bostadsbyggnadens ursprungliga drag har bevarats väl och den har två skorstenar i rödtegel och små smala fönster på övervåningen. På den södra fasaden finns en fronton. På gårdsplanen finns en nyare bostadsbyggnad och ett garage samt en äldre ekonomibyggnad.

Värden: M, BH
Värdefullt objekt: bostadsbyggnad

Miljövärden:
Ligger på en landskapsmässigt viktig plats längs Jungsundsvägen.

Historiska värden:
-

Byggnadshistoriska värden:
Bostadshus från 1920-talet som bevarat sina ursprungliga drag.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi

Kattomuoto: satula

Kate: aaltopelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: peiterima, vaakalauta

Ikkunat: ristipuite

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1926.

Nykytila:

Asuinrakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteensä, ja siinä on kaksi punatiilistä savupiippua ja haukkaikkunat. Eteläjulkisivulla on frontoni. Pihapiirissä on uudempi asuinrakennus ja autotalli sekä vanha talousrakennus.

Arvot: M, RH
Arvokohde: asuinrakennus


Maisemalliset arvot:
Sijaitsee maisemallisella paikalla Jungsundvägenin varrella.

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
Alkuperäispiirteensä säilyttänyt 1920-luvun asuinrakennus.

23. Kristian Evald Glasmästar

1/2

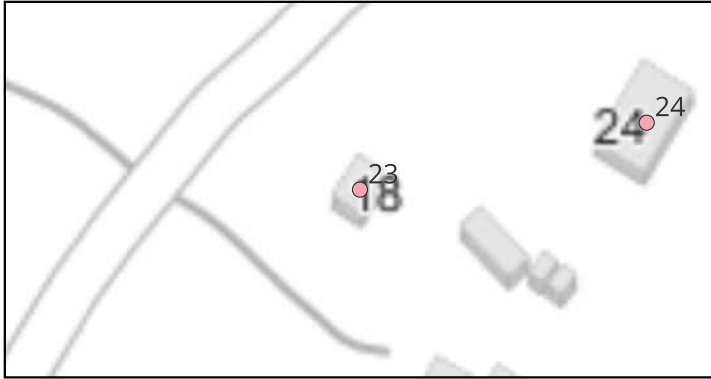

Aiempi inventointinumero (1998):
16

Adress / Osoite:
Iskmovägen 18

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1896

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



23. Kristian Evald Glasmästar

2/2

Särdrag:	Historia:	Värden: - Värdefullt objekt: -
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är från 1896. Den har byggts ut 1954 och totalrenoverats 1970 och 1980. Fönstren har bytts ut mot fönster med en ruta.	Miljövärden: -
Grund: betong		Historiska värden: -
Takform: sadel	Nuläge:	Byggnadshistoriska värden: -
Tak: maskinfalsad plåt	Bostadsbyggnadens ursprungliga utseende har förändrats genom utbyggnader och totalrenoveringar. Den sydvästra fasaden har en sluten farstukvist och den sydöstra fasaden en fronton. På gårdsplanen finns dessutom en långsmal ekonomibyggnad.	
Stomme: timmer, trä		
Fasadfodring: stående brädor		
Fönster: en ruta		
Färg: gul, mörkbrun, mörkbruna foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: - Arvokohde: -
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on vuodelta 1896. Sitä on laajennettu vuonna 1954 ja peruskorjattu vuosina 1970 sekä 1980. Ikkunat on vaihdettu yksiruutuisiin.	Maisemalliset arvot: -
Perustus: betoni		Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Nykytila:	Rakennushistorialliset arvot: -
Kate: konesaumattu pelti	Asuinrakennus on muuttunut alkuperäisestä peruskorjausten ja laajennusten myötä. Luoteisjulkisivulla on umpikuisti ja kaakkoisjulkisivulla frontoni. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi pitkänomainen varastorakennus.	
Runko: hirsi, puu		
Julkisivuverhous: pystylauta		
Ikkunat: yksiruutuinen		
Väri: keltainen, tummanruskea, tummanruskeat peitelaudat		

24. Grönberg

1/2



Aiempi inventointinumero (1998):
18

Adress / Osoite:
Iskmovägen 24

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1800-talet / 1800-luku

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
daghem / päiväkot


Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M, H, BH Värdefullt objekt: daghemsbyggnad, gårdsplan
Antal våningar: 2	Daghemsbyggnaden uppfördes på 1800-talet och fungerade som Iskmo folkskola åren 1909–1976.	Miljövärden:
Grund: kilsten, betong	Byggnaden har totalrenoverats 1978 och utvidgats söderut åren 1994–1999.	Landskapsmässigt viktig gårdsplan längs Iskmovägen.
Takform: sadel		Historiska värden:
Tak: falsad plåt	Nuläge:	Byggnaden är en del av den lokala historien och har ändrats från skolbyggnad till daghem efter att skolverksamheten upphörde.
Stomme: timmer	Utbyggnaden på den södra sidan av byggnaden är lägre än den ursprungliga stommen. Även den mindre slutna farstukvisten i den norra gaveln är lägre. På den östra sidan finns en öppen farstukvist med valmat tak. På gårdsplanen finns två stora förrådsbyggnader.	Byggnadshistoriska värden:
Fasadfodring: liggande bräden		Välbevarad byggnad från början av 1900-talet som renoverats med respekt för det gamla.
Fönster: T-ribbor		
Färg: röd, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M, H, RH Arvokohde: päiväkotirakennus, pihapiiri
Kerrosuku: 2	Päiväkodin rakennus rakennettiin 1800-luvulla ja se toimi Iskmon kansakouluna vuosina 1909-1976. Rakennus on peruskorjattu vuonna 1978 ja laajennettu etelään 1994-1999.	Maisemalliset arvot:
Perustus: lohkokivi, betoni		Maisemallinen pihapiiri Iskmovägenin varrella.
Kattomuoto: satula		Historialliset arvot:
Kate: saumattu pelti	Nykytila:	Rakennus on osa paikallishistoriaa ja on muutettu koulurakennuksesta päiväkodiksi koulutoiminnan loppumisen jälkeen.
Runko: hirsi	Rakennuksen eteläosan laajennus on alkuperäistä runkoa matalampi, kuten on pohjoispäätyyn rakennettu pienempi umpikuisti. Itäisivulle on tehty aumakattoinen avokuisti. Pihapiirissä on kaksi suurta varastorakennusta.	Rakennushistorialliset arvot:
Julkisivuverho: vaakalauta		Hyvin säilynyt rakennus 1900-luvun alusta, ja se on kunnostettu vanhaa kunnioittaen.
Ikkunat: T-puite		
Väri: punainen, valkoiset peitelaudat		

25. Lindman

1/2

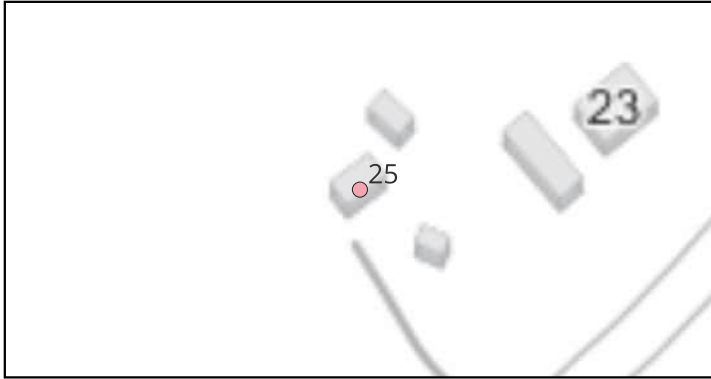

Aiempi inventointinumero (1998):
17

Adress / Osoite:
Iskmovägen

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
/ 1900-luvun alku

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus


Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M, BH Värdefullt objekt: bostadsbyggnad
Antal våningar: 1½	Byggnaden är uppförd uppskattningsvis 1900. Byggnaden har totalrenoverats på 2020-talet.	Miljövärden: Vacker gårdsplan längs Iskmovägen.
Grund: kilsten	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: sadel	Byggnaden är välbevarad och arkitektoniskt intressant. På den sydöstra fasaden finns en bred gavel med två gaveltrianglar som vilar på hörnstenar. På gårdsplanen finns två mindre förrådsbyggnader.	Byggnadshistoriska värden: Välbevarad bostadsbyggnad från början av 1900-talet med en arkitektoniskt intressant farstukvist.
Tak: maskinfalsad plåt		
Stomme: timmer		
Fasadfodring: liggande bräden		
Fönster: sex rutor		
Färg: röd, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M, RH Arvokohde: asuinrakennus
Kerrosuku: 1½	Rakennus on rakennettu arviolta vuonna 1900. Rakennus on peruskorjattu 2020-luvulla.	Maisemalliset arvot: Kaunis pihapiiri Iskmontien varrella.
Perustus: lohkokivi	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Rakennus on hyvin säilynyt ja arkkitehtonisesti kiinnostava. Kaakkoisjulkisivulla on leveä poikkipääty kahdella päätykolmiolla, joka lepää nurkkakivien varassa. Pihapiirissä on kaksi pientä varistorakennusta.	Rakennushistorialliset arvot: Hyvin säilynyt 1900-luvun alun asuinrakennus, jossa on arkkitehtonisesti mielenkiintoinen kuisti.
Kate: konesaumattu pelti		
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: vaakalauta		
Ikkunat: kuusiruutuinen		
Väri: punainen, valkoiset peitelaudat		

26. Skomakares

1/2

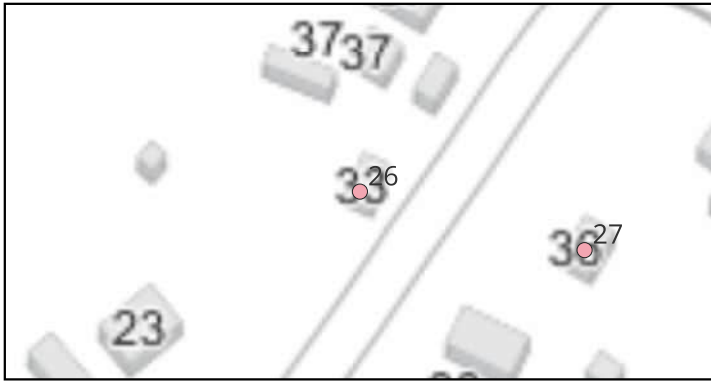

Aiempi inventointinumero (1998):
19

Adress / Osoite:
Iskmovägen 33

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1910

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten

Takform: sadel

Tak: maskinfalsad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: täckribbor, liggande brädor

Fönster: stående ribbor, T-ribbor

Färg: röd, vit, vita foderbräden

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi

Kattomuoto: satula

Kate: konesaumattu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: peiterima, vaakalauta

Ikkunat: pystypuite, T-puite

Väri: punainen, valkoinen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1910. Byggnaden har totalrenoverats och fönstren har bytts ut och öppningarna ändrats.

Nuläge:

Bostadsbyggnadens ursprungliga form har förändrats genom fönsterbyte. Stommen har stående ribbor och farstukvisten med valmat tak har fönster med T-ribbor och kryssändskarmar. På gårdsplanen finns en ekonomibyggnad.

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1910. Rakennusta on peruskorjattu, ja sen ikkunat on vaihdettu ja aukotusta muutettu.

Nykytila:

Asuinrakennus on muuttunut alkuperäisestä ikkunoiden vaihtamisen myötä. Rungossa on pystypuitteet ja aumakattoisessa kuistissa T-puiteikkunat ristipääkarmeilla. Pihapiirissä on talousrakennus.

Värden: M, BH

Värdefullt objekt: bostadsbyggnad

Miljövärden:

Bostadsbyggnaden bildar en fixpunkt i landskapet längs Iskmovägen.

Historiska värden:

-

Byggnadshistoriska värden:

Bostadsbyggnad från början av 1900-talet med en arkitektoniskt ståtlig farstukvist. Ändringarna har minskat de byggnadshistoriska värdena en del.

Arvot: M, RH

Arvokohde: asuinrakennus

Maisemalliset arvot:


Asuinrakennus on maisemallinen kiintopiste Iskmovägenin varrella.

Historialliset arvot:

-

Rakennushistorialliset arvot:

1900-luvun alun asuinrakennus, jossa on arkkitehtonisesti näyttävä kuisti. Muutokset ovat vähentäneet jonkin verran rakennushistoriallisia arvoja.

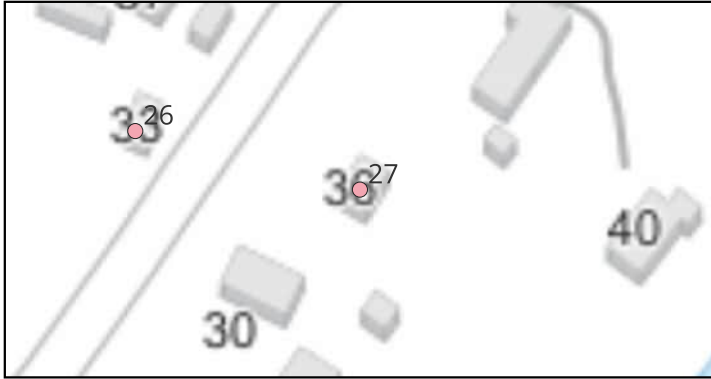

Aiempi inventointinumero (1998):
20

Adress / Osoite:
Iskmovägen 36

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1950

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
hyggligt / kohtalainen



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: betong

Takform: sadel

Tak: maskinfalsad plåt

Stomme: trä

Fasadfodring: täckribbor

Fönster: stående ribbor

Färg: gul, röd, vita foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1952.

Nuläge:

Bostadsbyggnaden är en typisk bostadsbyggnad från 1950-talet. På den sydöstra sidan av byggnaden finns en farstuvist med valmat tak. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden en stor L-formad ekonomibyggnad och en liten ekonomibyggnad.

Värden: BH
Värdefullt objekt: bostadsbyggnad

Miljövärden:
-

Historiska värden:
-

Byggnadshistoriska värden:
Representerar återuppbyggnadsperiodens byggnadstyp.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: betoni

Kattomuoto: satula

Kate: konessaumattu pelti

Runko: puu

Julkisivuverhous: peiterima

Ikkunat: pystypuite

Väri: keltainen, punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1952.

Nykytila:

Asuinrakennus on tyypillinen 1950-luvun asuinrakennus. Rakennuksen kaakkoispuolella on aumakattoinen kuisti. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi suurikokoinen L-mallinen talousrakennus ja pieni varastorakennus.

Arvot: RH
Arvokohde: asuinrakennus


Maisemalliset arvot:
-

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
Edustaa jälleenrakennuskauden rakennustyyppiä.

28. Wahlbergs

1/2

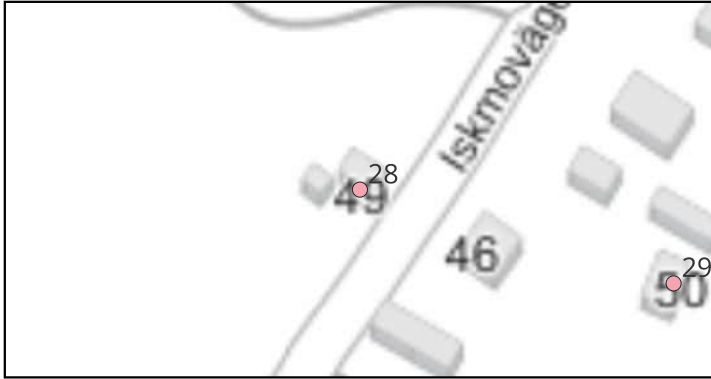

Aiempi inventointinumero (1998):
21

Adress / Osoite:
Iskmovägen 49

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
/ 1800-luvun puoliväli

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: sten

Takform: sadel

Tak: profilplåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: liggande bräden

Fönster: stående ribbor, korsribbor, fyra rutor

Färg: röd, vita foderbräden

Historia:

De äldsta delarna av byggnaden har byggts i mitten av 1800-talet. Byggnaden har byggts ut och totalrenoverats och en del av fönstren har bytts ut mot fönster med stående ribbor.

Nuläge:

Bostadsbyggnadens nordöstra fasad har en sluten farstukvist som sträcker sig längs med hela fasaden och framför den finns en öppen terrass. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden en liten ekonomibyggnad.

Värden: M, BH

Värdefullt objekt: bostadsbyggnad

Miljövärden:

Fixpunkt i landskapet längs Iskmovägen.

Historiska värden:

-

Byggnadshistoriska värden:

Bostadsbyggnad från 1800-talet där senare utbyggnader minskar de byggnadshistoriska värdena.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: kivi

Kattomuoto: satula

Kate: profiloitu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: vaakalauta

Ikkunat: pystypuite, ristipuite, neliruutuinen

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennuksen vanhimmat osat on rakennettu 1800-luvun puolivälissä. Rakennusta on laajennettu ja peruskorjattu, ja osa ikkunoista on vaihdettu pystypuiteikkunoiksi.

Nykytila:

Asuinrakennuksen luoteisjulkisivulle on rakennettu koko julkisivun levyinen umpikuisti ja sen eteen avoterassi. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi pieni talousrakennus.

Arvot: M, RH

Arvokohde: asuinrakennus

Maisemalliset arvot:

Maisemallinen kiintopiste Iskmovägenin varrella.

Historialliset arvot:


-

Rakennushistorialliset arvot:

1800-luvulta säilynyt asuinrakennus, jonka rakennushistoriallisia arvoja myöhemmät laajennukset vähentävät.

29. Christiansson

1/2

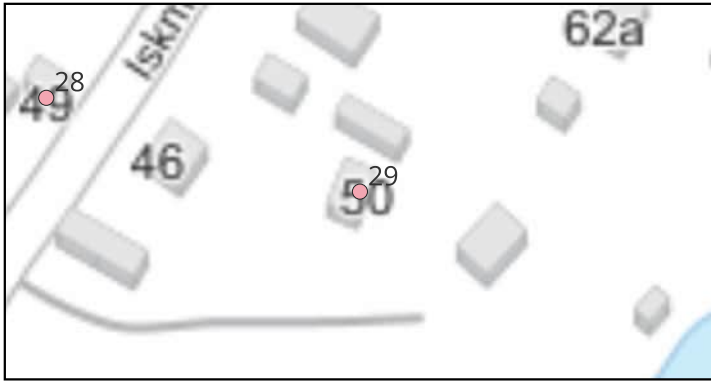

Aiempi inventointinumero (1998):
16

Adress / Osoite:
Iskmovägen 50


Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1970-talet / 1970-luku

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: - Värdefullt objekt: -
Antal våningar: 1½	Byggnaden är sannolikt från 1970-talet.	Miljövärden: -
Grund: kilsten	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: sadel	Öster om bostadsbyggnaden har man byggt en liten tilläggsdel i betong och på den västra sidan finns farstukvist i en våning med valmat tak. På gårdsplanen finns två ekonomibyggnader.	Byggnadshistoriska värden: -
Tak: profilplåt		
Stomme: timmer		
Fasadfodring: täckribbor		
Fönster: stående ribbor		
Färg: röd, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: - Arvokohde: -
Kerrosuku: 1½	Rakennus on todennäköisesti 1970-luvulta.	Maisemalliset arvot: -
Perustus: lohkokivi	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Asuinrakennuksen itäpuolelle on rakennettu pieni betonirunkoinen lisäosa ja länsipuolelle aumakattoinen yksikerroksinen kuisti. Pihapiirissä on kaksi talousrakennusta.	Rakennushistorialliset arvot: -
Kate: profiloitu pelti		
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: peiterima		
Ikkunat: pystypuite		
Väri: punainen, valkoiset peitelaudat		

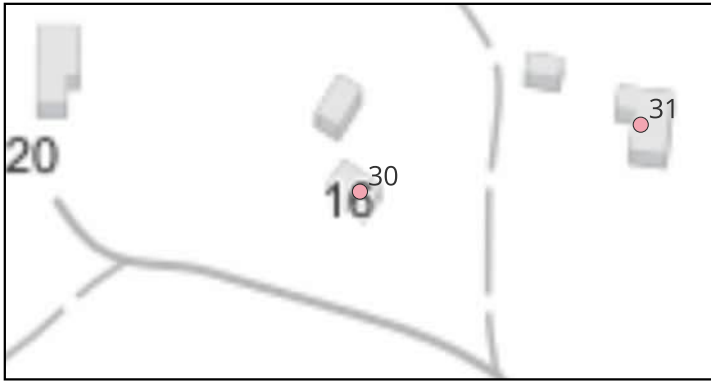

Aiempi inventointinumero (1998):
19

Adress / Osoite:
Glasmästarstigen 16

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1800-talet / 1800-luku

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus


Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: - Värdefullt objekt: -
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är uppförd på 1800-talet och den har renoverats grundligt. Fönstren har bytts ut.	Miljövärden: -
Grund: kilsten	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: sadel	Bostadsbyggnadens ursprungliga utseende har förändrats kraftigt genom utbyggnader och totalrenoveringar. Fönstren har en ruta och på den sydvästra fasaden finns en sluten farstukvist. På gårdsplanen finns en förrådsbyggnad.	Byggnadshistoriska värden: -
Tak: profilplåt		
Stomme: timmer		
Fasadfodring: täckribbor, liggande brädor		
Fönster: en ruta		
Färg: gul, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: - Arvokohde: -
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu 1800-luvulla, mutta se on peruskorjattu. Ikkunat ovat uusittu.	Maisemalliset arvot: -
Perustus: lohkokivi	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Asuinrakennus on muuttunut laajennusten ja peruskorjausten myötä voimakkaasti alkuperäisestä. Ikkunat ovat yksiruutuiset ja lounaisjulkisivulle on tehty umpikuisti. Pihapiirissä on varastorakennus.	Rakennushistorialliset arvot: -
Kate: profiloitu pelti		
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: peiterima, vaakalauta		
Ikkunat: yksiruutuinen		
Väri: keltainen, valkoiset peitelaudat		

31. Bönehuset

1/2

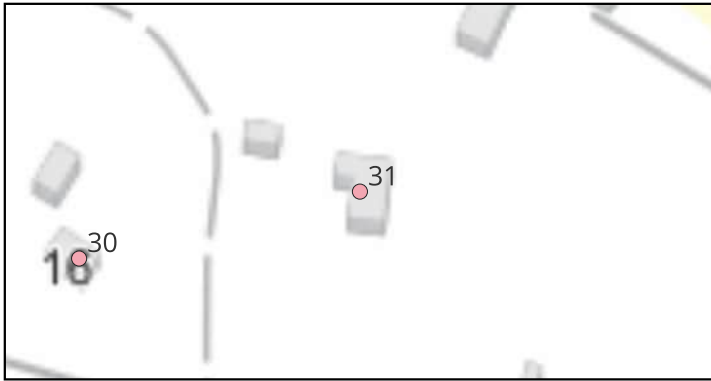

Aiempi inventointinumero (1998):
23

Adress / Osoite:
Iskmovägen 53 B

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
/ 1800-1900-lukujen vaihde

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
religiös byggnad / uskonnollinen rakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten

Takform: sadel

Tak: maskinfalsad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: stående och liggande bräden

Fönster: T-ribbor

Färg: vit, ljusa foderbräden

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi

Kattomuoto: satula

Kate: konesaumattu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: pysty- ja vaakalauta

Ikkunat: T-puite

Väri: valkoinen, vaaleat peitelaudat

Historia:

Den evangelisk-lutherska kyrkans bönehus har flyttats till sin nuvarande plats från Norra Jungsund 1943. Byggnaden är eventuellt ursprungligen från skiftet mellan 1800- och 1900-talet.

Nuläge:

Den L-formade byggnaden har bevarat sina ursprungliga drag väl. I anslutning till ingången har man byggt ett litet tak och ytterdörren har förnyats. På gårdsplanen finns utöver bönehuset även ett utedass.

Historia:

Evangelisluterilaisen kirkon rukoushuone on siirretty nykyiselle paikalleen vuonna 1943 Norra Jungsundista. Rakennus on alkujaan mahdollisesti 1800-1900-lukujen vaihteesta.

Nykytila:

L-mallinen rakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteensä. Sisääkäynnin yhteyteen on nrakennettu pieni katos ja ulko-ovi on uusittu. Pihapiirissä on rukoushuoneen lisäksi ulkokäymälä.

Värden: H, BH

Värdefullt objekt: bönehusL

Miljövärden:

-

Historiska värden:

Det gamla bönehuset är en del av de österbottniska bönehusens historia.

Byggnadshistoriska värden:

Välbevarad byggnad från sekelskiftet.

Arvot: H, RH

Arvokohde: rukoushuone

Maisemalliset arvot:

-

Historialliset arvot:

Vanha rukoushuone on osa Pohjanmaan rukoushuoneiden maakunnallista historiaa.

Rakennushistorialliset arvot:

Hyvin säilynyt vuosisadan vaihteen rakennus.

32. Glasmästar Erik

1/2



Aiempi inventointinumero (1998):
25

Adress / Osoite:
Iskmovägen 53 A

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1924

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



32. Glasmästar Erik

2/2

Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten, betong

Takform: sadel

Tak: tegel

Stomme: timmer

Fasadfodring: rappning

Fönster: en ruta med vädringsfönster

Färg: ljusblå, detaljer i rödtegel

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1925 men har byggts om på nytt på 1950-talet.

Nuläge:

Bostadsbyggnadens ursprungliga utseende har ändrats i samband med utbyggnad och grundläggande renovering och det finns ett tydligt 1950-talsskikt. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden en stor ekonomibyggnad och en förrådsbyggnad.

Värden: M, BH

Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, gårdsplan

Miljövärden:

Bostadsbyggnaden bildar en fixpunkt i landskapet längs Iskmovägen och bildar en landskapsmässigt betydande helhet tillsammans med gårdsplanen.

Historiska värden:

-

Byggnadshistoriska värden:

Bostadsbyggnad med flera skikt som ursprungligen byggdes på 1920-talet.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi, betoni

Kattomuoto: satula

Kate: tiili

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: rappaus

Ikkunat: yksiruutuinen tuuletusikkunalla

Väri: vaaleansininen, punatiilidetallit

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1925, mutta se on rakennettu uudelleen 1950-luvulla.

Nykytila:

Asuinrakennus on muuttunut laajentamisen ja peruskorjauksen yhteydessä alkuperäisestä ja siinä on selvästi nähtävissä 1950-luvun kerros. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi suurikokoinen talousrakennus ja varastorakennus.

Arvot: M, RH

Arvokohde: asuinrakennus, pihapiiri

Maisemalliset arvot:

Asuinrakennus on Iskmovägenin varrella maisemallinen kiintopiste ja muodostaa yhdessä pihapiirin kanssa maisemallisen kokonaisuuden.

Historialliset arvot:

Rakennushistorialliset arvot:

Kerroksellinen 1920-luvulta alkujaan oleva asuinrakennus.

33. Glasmästar Herman

1/2



Aiempi inventointinumero (1998):
26

Adress / Osoite:
Iskmovägen 70

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1925

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



33. Glasmästar Herman

2/2

Särdrag:	Historia:	Värden: BH Värdefullt objekt: bostadsbyggnad
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är uppförd 1925 och den har totalrenoverats 1975.	Miljövärden: -
Grund: kilsten	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: sadel	Bostadsbyggnaden har bevarat sina ursprungliga drag. Den höga mutterformade farstukvisten på den södra fasaden har tälttak. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden en stor ekonomibygnad som inrymmer bastu och förråd.	Byggnadshistoriska värden: Byggnad från 1920-talet som bevarat sina ursprungliga drag väl. Byggnaden har en för området typisk mutterformad farstukvist.
Tak: maskinfalsad plåt		
Stomme: timmer		
Fasadfodring: täckribbor, liggande brädor		
Fönster: T-ribbor		
Färg: röd, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: RH Arvokohde: asuinrakennus
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1925, ja se on peruskorjattu vuonna 1975.	Maisemalliset arvot: -
Perustus: lohkokivi	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Asuinrakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteensä. Eteläjulkisivulla olevalla korkealla mutterikuistilla on telttakatto. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi pitkä talousrakennus, jossa yhdistyy sauna ja varasto.	Rakennushistorialliset arvot: Hyvin alkuperäispiirteensä säilyttänyt 1920-luvun asuinrakennus, jossa on alueelle tyypillinen mutterikuisti.
Kate: konesaumattu pelti		
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: peiterima, vaakalauta		
Ikkunat: T-puite		
Väri: punainen, valkoiset peitelaudat		

34. Lambos

1/2



Aiempi inventointinumero (1998):
27

Adress / Osoite:
Alnäsvägen 19

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1847

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus


Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: BH Värdefullt objekt: bostadsbyggnad
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är uppförd uppskattningsvis 1874. Byggnaden har totalrenoverats 1912 då gårdsplanen försågs med en uthusbyggnad. Byggnaden har byggts ut och förnyats kraftigt på 1990- och 2000-talen.	Miljövärden: -
Grund: kilsten		Historiska värden: -
Takform: sadel	Nuläge:	Byggnadshistoriska värden: Bostadsbyggnad som bevarats från 1800-talet. Byggnaden har renoverats kraftigt. Det är svårt att urskilja vilken del av objektet som är gammal och vilken som är ny, vilket minskar de byggnadshistoriska värdena.
Tak: falsad plåt	En mutterformad farstukvist har byggts på bostadsbyggnadens norra fasad och på den södra sidan finns en tvärgående gavel som är lika hög som byggnaden. Fönstren är utbytta. På gårdsplanen finns två ekonomibyggnader.	
Stomme: timmer		
Fasadfodring: täckribbor		
Fönster: flera rutor		
Färg: röd, gula foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: RH Arvokohde: asuinrakennus
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu arviolta vuonna 1874. Rakennusta on peruskorjattu 1912, jolloin pihapiiriin rakennettiin ulkorakennus. Rakennusta on laajennettu ja uusittu voimakkaasti 1990- ja 2000-luvuilla.	Maisemalliset arvot: -
Perustus: lohkokivi		Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Nykytila:	Rakennushistorialliset arvot: 1800-luvulta säilynyt asuinrakennus, jota on kunnostettu voimakkaasti. Kohteesta on vaikeaa erottaa uutta ja vanhaa rakennusosaa, mikä vähentää rakennushistoriallisia arvoja.
Kate: saumattu pelti	Asuinrakennuksen pohjoisjulkisivulle on tehty mutterikuisti ja eteläpuolelle rakennuksen korkuinen poikkipääty. Ikkunat on vaihdettu. Pihapiirissä on kaksi talousrakennusta.	
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: peiterima		
Ikkunat: moniruutuinen		
Väri: punainen, keltaiset peitelaudat		

35. Kalfholm

1/2

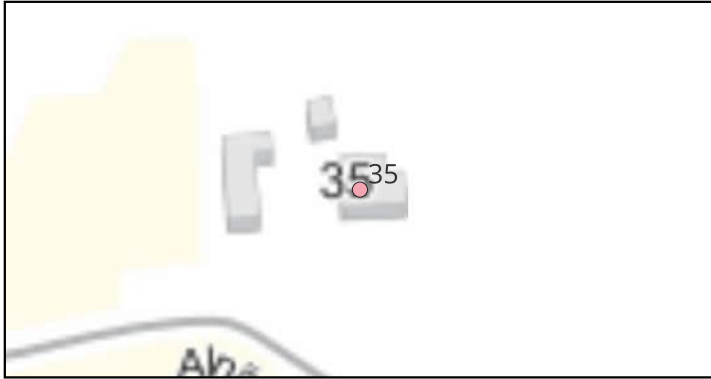

Aiempi inventointinumero (1998):
28

Adress / Osoite:
Alnäsvägen 35

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1942

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



35. Kalfholm

2/2

Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: betong

Takform: sadel

Tak: falsad plåt

Stomme: trä

Fasadfodring: täckribbor

Fönster: stående ribbor

Färg: röd, vita foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1942 och den har totalrenoverats 1971. Bostadsbyggnadens östra fasad har fått en tilläggsflyger med en våning och den västra fasaden har fösetts med en balkong. Framför ingången finns en öppen terrass.

Nuläge:

Genom utbyggnaderna har byggnaden förlorat sin ursprungliga gestalt. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden en stor ekonomibyggnad och en liten bastubyggnad.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: betoni

Kattomuoto: satula

Kate: saumattu pelti

Runko: puu

Julkisivuverhous: peiterima

Ikkunat: pystypuite

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1942, ja se on peruskorjattu vuonna 1971. Asuinrakennuksen itäjulkisivulle on rakennettu yksikerroksinen lisäsiipi ja länsijulkisivulle parveke. Sisäänkäynnin eteen on tehty avoterassi.

Nykytila:

Laajennusten myötä rakennus on menettänyt alkuperäisen hahmonsä. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi suurikokoinen talousrakennus ja pieni saunarakennus.

Värden: M

Värdefullt objekt: bostadsbyggnad

Miljövärden:

Landskapsmässigt betydande läge på en kulle.

Historiska värden:

-

Byggnadshistoriska värden:

-

Arvot: M

Arvokohde: asuinrakennus

Maisemalliset arvot:


Maisemallinen sijainti mäen päällä.

Historialliset arvot:

-

Rakennushistorialliset arvot:

-

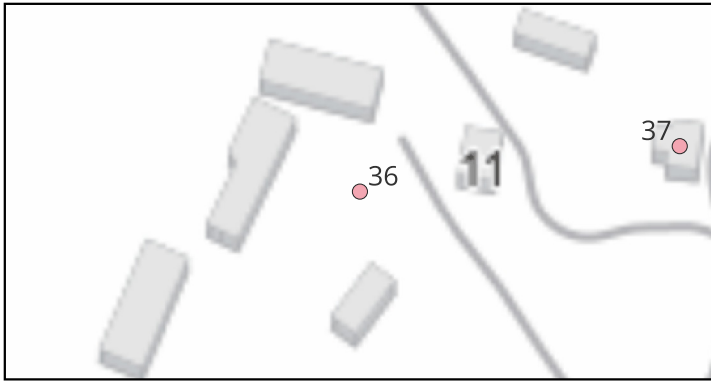

Aiempi inventointinumero (1998):
29

Adress / Osoite:
Norrbackvägen 11


Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1860-tal och 1913 / 1860-luku ja 1913

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M, BH Värdefullt objekt: bostadshus, två äldre ekonomibyggnader, gårdsplan
Antal våningar: 1½	Den äldre bostadsbyggnaden är från 1860-talet. Den nya bostadsbyggnaden är från 1913 och den har totalrenoverats och utvidgats 1976 och fönstren har bytts ut. Den äldsta ekonomibyggnaden är från 1914.	Miljövärden: Gårdsplanen bildar en landskapsmässigt betydelsefull helhet.
Grund: kilsten		
Takform: sadel		
Tak: falsad plåt	Nuläge:	Historiska värden: -
Stomme: timmer	Den gamla bostadsbyggnaden har bevarat sina ursprungliga drag väl. Den lilla mutterformade farstukvisten har korsribbor och valmat tak. Den nyare byggnadens ursprungliga utseende har ändrats. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaderna även en timmerbod och tre ekonomibyggnader.	Byggnadshistoriska värden: Äldre bostadsbyggnad från 1860-talet som bevarat sina ursprungliga drag väl. Den nyare är en bostadsbyggnad från början av 1900-talet som förlorat en del av sina byggnadshistoriska värden. De äldre ekonomibyggnaderna har bevarats väl och är representativa.
Fasadfodring: stående bräden och täckribbor		
Fönster: sex rutor, stående ribbor, en ruta och korsribbor		
Färg: gul och röd, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M, RH Arvokohde: asuinrakennukset, kaksi vanhempaa talousrakennusta, pihapiiri
Kerrosuku: 1½	Vanhempi asuinrakennus on 1860-luvulta. Uudempi asuinrakennus on vuodelta 1913, ja se on peruskorjattu ja laajennettu vuonna 1976, ja ikkunat on vaihdettu. Vanhin talousrakennus on vuodelta 1914.	Maisemalliset arvot: Pihapiiri muodostaa maisemallisen kokonaisuuden.
Perustus: lohkokivi		
Kattomuoto: satula		
Kate: saumattu pelti	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Runko: hirsi	Vanha asuinrakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteensä. Pienellä mutterikuistilla on ristipuiteikkunat ja aumakatto. Uudempi asuinrakennus on muuttunut alkuperäisestä. Pihapiirissä on asuinrakennusten lisäksi hirsiaitta ja kolme talousrakennusta.	Rakennushistorialliset arvot: Vanhempi asuinrakennus on alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt 1860-luvun asuinrakennus. Uudempi on 1900-luvun alun asuinrakennus, joka on menettänyt rakennushistoriallisia arvojaan. Vanhemmat talousrakennukset ovat hyvin säilyneitä ja näyttäviä.
Julkisivuverhous: pystylauta ja peiterima		
Ikkunat: kuusiruutuinen, pystypuite, yksiruutuinen ja ristipuite		
Väri: keltainen ja punainen, valkoiset peitelaudat		

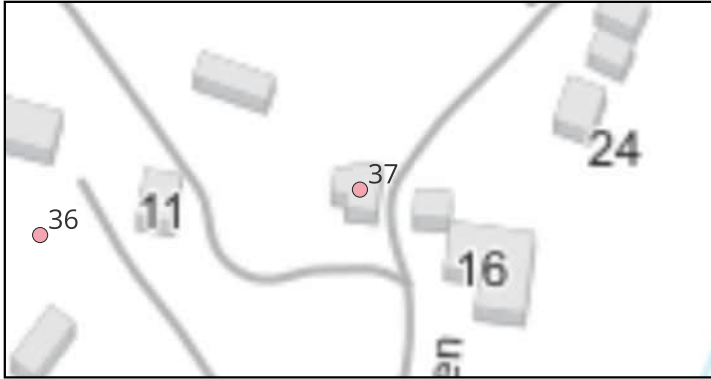

Aiempi inventointinumero (1998):
31

Adress / Osoite:
Norrbackvägen 386

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1905

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
hyggligt / kohtalainen



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten

Takform: sadel

Tak: falsad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: liggande bräden, täckribbor

Fönster: stående ribbor, korsribbor

Färg: vit

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi

Kattomuoto: satula

Kate: saumattu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: vaakalauta, peiterima

Ikkunat: ristipuite, pystypuite

Väri: valkoinen

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1905. Byggnaden har senare utökats med en stor farstukvist i funkisstil.

Nuläge:

Tilläggsbyggandet har förändrat byggnadens helhetsgestalt på ett betydande sätt. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden även en lada. Vid inventeringen står byggnaden tom och på gårdsplanen finns en stenmur.

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1905. Rakennukseen on myöhemmin rakennettu suurikokoinen, funkistyylinen kuisti.

Nykytila:

Lisärakentaminen on muuttanut rakennuksen kokonaishahmoa merkittävästi. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi lato. Rakennus on inventoinnin aikaan tyhjillään, ja pihapiirissä on kiviaita.

Värden: M, BH
Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, stenmur

Miljövärden:
Fixpunkt i landskapet längs Norrbackvägen.

Historiska värden:
-


Byggnadshistoriska värden:
Bostadsbyggnad som bevarats från början av 1900-talet och vars ursprungliga utseende ändrats en aning.

Arvot: M, BH
Arvokohde: asuinrakennus, kiviaita

Maisemalliset arvot:
Maisemallinen kiintopiste Norrbackvägenin mutkassa.

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
1900-luvun alusta säilynyt asuinrakennus, joka on muuttunut hieman alkuperäisestä.

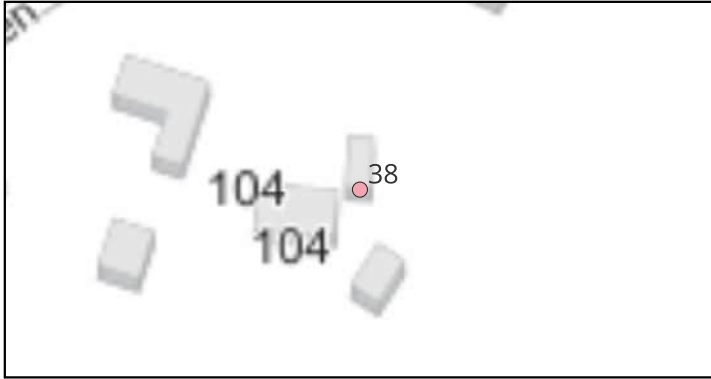

Aiempi inventointinumero (1998):
33

Adress / Osoite:
Iskmovägen 104

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1860

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M Värdefullt objekt: gårdsplan
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden har uppförts 1860, varefter den har renoverats och byggts ut 1963 och 1977. Vid tidpunkten för inventeringen renoveras bostadsbyggnaden i anslutning till den nya bostadsbyggnaden.	Miljövärden: Byggnaderna bildar tillsammans en vacker gårdsplan som öppnas mot Iskmovägen genom ekonomibyggnaderna.
Grund: kilsten, betong		
Takform: sadel	Nuläge:	Historiska värden: -
Tak: maskinfalsad plåt	Den gamla bostadsbyggnaden renoveras men dess ursprungliga utseende har förändrats nästan helt. På gårdsplanen finns förutom den gamla bostadsbyggnaden även en ny bostadsbyggnad, en ståtlig ladugårdsbyggnad samt en förrådsbyggnad i timmer.	Byggnadshistoriska värden: -
Stomme: timmer		
Fasadfodring: stående brädor		
Fönster: en ruta		
Färg: mörkgrå		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M Arvokohde: pihapiiri
Kerrosluku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1860, minkä jälkeen sitä on kunnostettu ja laajennettu 1963 ja 1977. Inventointihetkellä asuinrakennusta korjataan uuden asuinrakennuksen yhteyteen.	Maisemalliset arvot: Rakennukset muodostavat yhdessä kauniin pihapiirin, joka avautuu Iskmontien suuntaan talousrakennuksen läpi.
Perustus: lohkokivi, betoni		
Kattomuoto: satula	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kate: konesaumattu pelti	Vanhaa asuinrakennusta kunnostetaan, mutta se on muuttunut lähes täysin alkuperäisestä. Pihapiirissä on vanhan asuinrakennuksen lisäksi uusi asuinrakennus, näyttävä ja läpikuljettava navettarakennus sekä hirsinen varastorakennus.	Rakennushistorialliset arvot: -
Runko: hjirsi		
Julkisivuverhous: pystylauta		
Ikkunat: yksiruutuinen		
Väri: tummanharmaa		



Aiempi inventointinumero (1998):
34

Adress / Osoite:
Iskmovägen 115

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1939

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten

Takform: sadel

Tak: falsad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: täckribbor, liggande brädor

Fönster: korsribbor

Färg: röd, vita foderbräden

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi

Kattomuoto: satula

Kate: saumattu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: peiterima, vaakalauta

Ikkunat: ristipuite

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1939 och den har totalrenoverats på 2000-talet. Byggnadens källare har en ingång från gårdsplanen, vilket är typiskt för området men inte vanligt på andra ställen.

Nuläge:

Bostadsbyggnaden har bevarat sina ursprungliga drag väl i samband med grundliga renoveringar. Den L-formade byggnadens nordvästra fasad har en fronton. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden en bastu och en ekonomibyggnad.

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1939, ja se on peruskorjattu 2000-luvulla. Rakennuksen kellariin on käynti pihalta, mikä on alueelle tyypillistä, mutta ei muualla yleistä.

Nykytila:

Asuinrakennus on säilyttänyt peruskorjauksen yhteydessä hyvin alkuperäispiirteensä. L-mallisen rakennuksen luoteisjulkisivulla on frontoni. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi varastorakennus ja sauna.

Värden: BH
Värdefullt objekt: bostadsbyggnad

Miljövärden:
-

Historiska värden:
-


Byggnadshistoriska värden:
Bostadshus från 1930-talet som bevarat sina ursprungliga drag.

Arvot: RH
Arvokohde: asuinrakennus

Maisemalliset arvot:
-

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt 1930-luvun asuinrakennus.

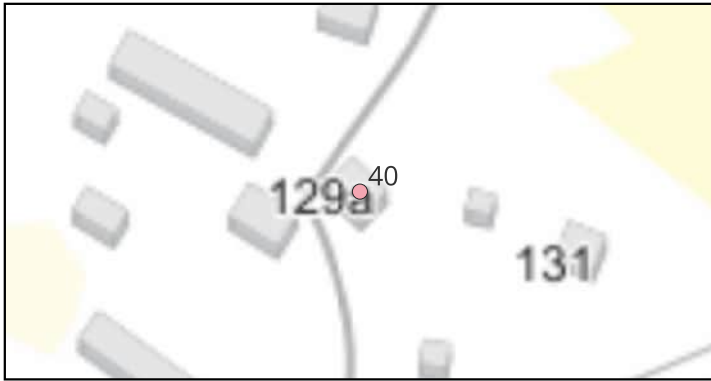

Aiempi inventointinumero (1998):
37

Adress / Osoite:
Iskmovägen 129 A


Byggnadsår / Rakennusvuosi:
ca. 1770 / n. 1770

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
hyggligt / kohtalainen



Särdrag:	Historia:	Värden: BH
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är uppförd cirka 1770. Senare har en öppen farstukvist byggts i anslutning till ingången.	Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, ekonomibyggnad
Grund: kilsten		Miljövärden:
Takform: sadel	Nuläge:	-
Tak: tegel	Byggnaden representerar en traditionell österbottnisk husmodell med mindre fönster på övervåningen. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden en stor ladugårdsbyggnad och en industribyggnad samt två mindre förrådsbyggnader.	Historiska värden:
Stomme: timmer		-
Fasadfodring: täckribbor		Byggnadshistoriska värden:
Fönster: korsribbor		För området typisk bondgårdsbyggnad som bevarats från 1700-talet. Stora ladugårdsbyggnad som är typisk för området.
Färg: röd, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: RH
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu noin vuonna 1770. Myöhemmin sisäänkäynnin yhteyteen on rakennettu avokuisti.	Arvokohde: asuinrakennus, talousrakennus
Perustus: lohkokivi		Maisemalliset arvot:
Kattomuoto: satula		-
Kate: tiili	Nykytila:	Historialliset arvot:
Runko: hirs	Rakennus edustaa perinteistä pohjalaistalomallia, jonka toisessa kerroksessa on haukkaikkunat. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi suurikokoinen navettarakennus ja teollisuusrakennus sekä kaksi pienempää varastorakennusta.	-
Julkisivuverhous: peiterima		Rakennushistorialliset arvot:
Ikkunat: ristipuite		Alueelle tyypillinen maalaistalorakennus, joka on säilynyt 1700-luvulta. Suurikokoinen navettarakennus on alueelle tyypillinen.
Väri: punainen, valkoiset peitelaudat		

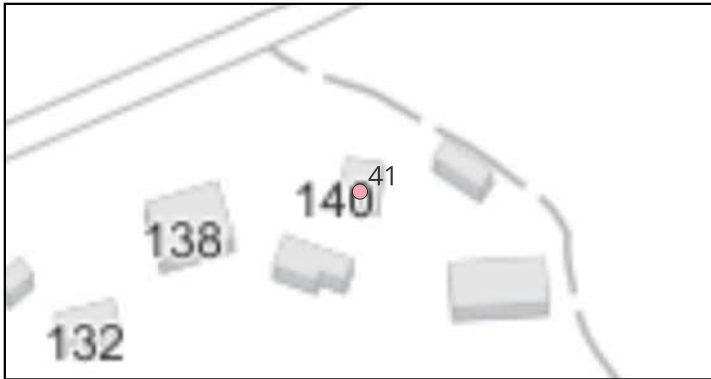

Aiempi inventointinumero (1998):
38

Adress / Osoite:
Iskmovägen 140

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1800-talet / 1800-luku

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus


Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: - Värdefullt objekt: -
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är antagligen uppförd på 1800-talet och har senare förnyats och totalrenoverats.	Miljövärden: -
Grund: kilsten, betong	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: sadel	På den norra sidan av bostadsbyggnaden finns en tilläggsdel i en våning som sträcker sig längs med hela fasaden. Byggnaden har förlorat sina ursprungliga drag vid renoveringar och utbyggnad. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaderna även en ekonomibyggnad i timmer.	Byggnadshistoriska värden: -
Tak: profilplåt		
Stomme: timmer		
Fasadfodring: liggande bräden		
Fönster: en ruta		
Färg: röd, vit, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: - Arvokohde: -
Kerrosuku: 1½	Oletettavasti 1800-luvulla rakennettu asuinrakennus, jota on myöhemmin uudistettu ja laajennettu.	Maisemalliset arvot: -
Perustus: lohkokivi, betoni	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Asuinrakennuksen pohjoispuolelle on rakennettu koko julkisivun levyinen, yksikerroksinen lisäosa. Rakennus on korjausten ja laajennuksen myötä menettänyt alkuperäispiirteensä. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi hirsirakenteinen talousrakennus.	Rakennushistorialliset arvot: -
Kate: profiloitu pelti		
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: vaakalauta		
Ikkunat: yksiruutuinen		
Väri: punainen, valkoinen, valkoiset peitelaudat		

42. Alnäs

1/2

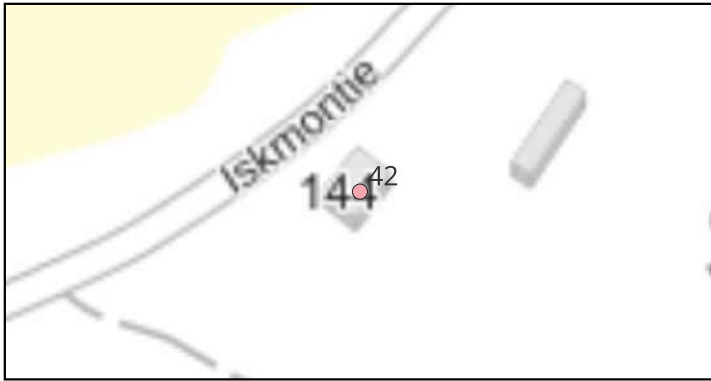

Aiempi inventointinumero (1998):
39

Adress / Osoite:
Iskmovägen 144

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1911

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
hyggligt / kohtalainen



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten

Takform: sadel, tält

Tak: maskinfalsad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: liggande bräden

Fönster: korsribbor

Färg: röd, vita foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1911 och den ekonomibyggnaden 1911.

Nuläge:

Bostadsbyggnaden har bevarat sina ursprungliga drag väl och på dess sydöstra fasad finns en mutterformad farstukvist med tälttak. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden en långsmal ekonomibyggnad.

Värden: M, BH
Värdefullt objekt: bostadsbyggnad

Miljövärden:
Byggnaden kantar Iskmovägen och bildar en del av landskapet längs byvägen.

Historiska värden:
-

Byggnadshistoriska värden:
Byggnad från 1900-talet som bevarat sina ursprungliga drag väl. Byggnaden har en ståtlig mutterformad farstukvist.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi

Kattomuoto: satula, teltta

Kate: konesaumattu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: vaakalauta

Ikkunat: ristipuite

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1911 ja talousrakennus 1911.

Nykytila:


Asuinrakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteensä, ja sen kaakkoisjulkisivulla on telttakattoinen mutterikuisti. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi pitkänomainen talousrakennus.

Arvot: M, RH
Arvokohde: asuinrakennus

Maisemalliset arvot:
Rakennus reunustaa Iskmontietä muodostaen osan kylänraitin maisemaa.

Historialliset arvot:
-

Rakennushistorialliset arvot:
Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt 1900-luvun rakennus, jossa on näyttävä mutterikuisti.

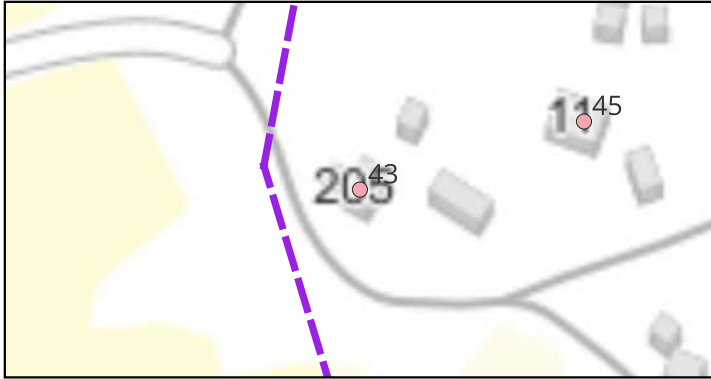

Aiempi inventointinumero (1998):
41

Adress / Osoite:
Iskmovägen 205


Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1890-1896

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M, BH Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, stenmur
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är uppförd åren 1890–1896. Senare har byggnadens norra fasad försetts med en utbyggnadsdel.	Miljövärden: En del av en större områdeshelhet.
Grund: kilsten	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: sadel	Trots grundläggande renovering och utbyggnad har bostadsbyggnadens ursprungliga drag bevarats väl. Stilen på byggnadens intressanta farstukvist förekommer även i större utsträckning som lokalt byggnadsdrag i Korsholm. Gårdsplanen omges av en stenmur.	Byggnadshistoriska värden: Bostadsbyggnad som bevarats från slutet av 1800-talet. Byggnaden har en för området typisk, arkitektoniskt intressant farstukvist.
Tak: maskinfalsad plåt		
Stomme: timmer		
Fasadfodring: täckribbor, liggande brädor		
Fönster: korsribbor		
Färg: röd, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M, RH Arvokohde: asuinrakennus, kiviaita
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu vuosina 1890-1896. Myöhemmin rakennuksen pohjoisjulkisivuun on rakennettu laajennusosa.	Maisemalliset arvot: Osa laajempaa aluekokonaisuutta.
Perustus: lohkokivi	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Peruskorjauksesta ja laajennuksesta huolimatta asuinrakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteitään. Rakennuksen mielenkiintoisen kuistin tyyli esiintyy laajemminkin Mustasaaren alueella rakennusten paikallispiirteenä. Pihapiiriä rajaa kiviaita.	Rakennushistorialliset arvot: 1800-luvun lopulta säilynyt asuinrakennus, jossa on alueelle tyypillinen, arkkitehtonisesti kiinnostava kuisti.
Kate: konesaumattu pelti		
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: peiterima, vaakalauta		
Ikkunat: ristipuite		
Väri: punainen, valkoiset peitelaudat		

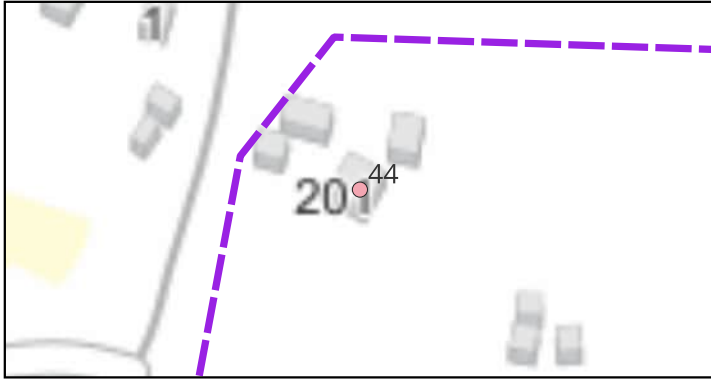

Aiempi inventointinumero (1998):
48

Adress / Osoite:
Iskmovägen 201


Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1956

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M, BH Värdefullt objekt: bostadsbyggnad
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är från 1956. Byggnadens västra hörn har senare försetts med en liten sluten farstukvist som förlänger taklinjen.	Miljövärden: En del av en större områdeshelhet.
Grund: betong		Historiska värden: -
Takform: sadel	Nuläge:	Byggnadshistoriska värden: Välbevarat litet hus från återuppbyggnadstiden.
Tak: korrugerad plåt	Byggnaden är ett typiskt småhus från 1950-talet. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden även ett senare byggt bilskydd i trä samt en ekonomibyggnad med tre dörrar.	
Stomme: trä		
Fasadfodring: täckribbor		
Fönster: stående ribbor		
Färg: gul, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M, RH Arvokohde: asuinrakennus
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on vuodelta 1956. Rakennuksen länsikulmaan on myöhemmin rakennettu katon linjaa jatkava pieni umpikuisti.	Maisemalliset arvot: Osa laajempaa aluekokonaisuutta.
Perustus: betoni		Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Nykytila:	Rakennushistorialliset arvot: Hyvin säilynyt jälleenrakennuskauden pientalo.
Kate: aaltopelti	Rakennus on tyypillinen 1950-luvun pientalo. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi myöhemmin rakennettu puurakenteinen autokatos sekä kolmiovinen varastorakennus.	
Runko: puu		
Julkisivuverhous: peiterima		
Ikkunat: pystypuite		
Väri: keltainen, valkoiset peitelaudat		

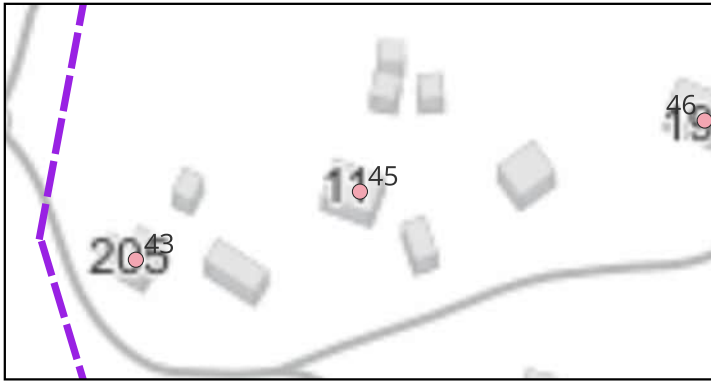

Aiempi inventointinumero (1998):
45

Adress / Osoite:
Lobacken 11


Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1976

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M Värdefullt objekt: gårdsplan
Antal våningar: 1½	På gårdsplanen har det tidigare funnits en stuga och på dess plats uppfördes den nuvarande bostadsbyggnaden på 1970-talet. Byggnaden är så ung att det är svårt att identifiera några värden.	Miljövärden: En del av en större områdeshelhet.
Grund: betong		Historiska värden: -
Takform: sadel	Nuläge:	Byggnadshistoriska värden: -
Tak: falsad plåt	På den norra sidan av byggnaden finns en utstående tvärgavel med en ingång. Ovanför ingången finns en balkong som ligger under taklinjen. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden flera förrådsbyggnader.	
Stomme: trä		
Fasadfodring: täckribbor		
Fönster: sex rutor		
Färg: röd, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M Arvokohde: pihapiiri
Kerrosuku: 1½	Pihapiirissä on ollut aiemmin tupa, jonka paikalle nykyinen asuinrakennus on rakennettu 1970-luvulla. Rakennus on niin nuori, että siitä on vaikea tunnistaa arvoja.	Maisemalliset arvot: Osa laajempaa aluekokonaisuutta.
Perustus: betoni		Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Nykytila:	Rakennushistorialliset arvot: -
Kate: saumattu pelti	Rakennuksen pohjoispuolella on ulkoneva poikkipääty, jossa on sisäänkäynti. Sisäänkäynnin yläpuolella on kattolinjan alapuolelle jätetty parveke. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi useampi varastorakennus.	
Runko: puu		
Julkisivuverhous: peiterima		
Ikkunat: kuusiruutuinen		
Väri: punainen, valkoiset peitelaudat		

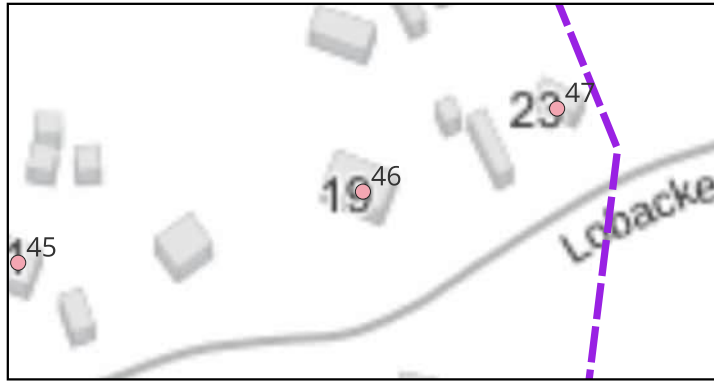

Aiempi inventointinumero (1998):
46

Adress / Osoite:
Lobacken 19


Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1950-talet / 1950-luku

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M, BH Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, stenmur
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden och gårdsbyggnaden är uppförda på 1950-talet.	Miljövärden: En del av en större områdeshelhet.
Grund: kilsten	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: valmat	Bostadsbyggnaden har ett valmat tak, vilket är ovanligt i området. Ovanför ingången finns en stor öppen balkong som stöds upp med pelare och på den motsatta sidan av byggnaden finns två lägre tvärgavlar. Gårdsplanen omges av en stenmur.	Byggnadshistoriska värden: Arkitektoniskt intressant bostadsbyggnad från återuppbyggnadstiden.
Tak: profilplåt		
Stomme: trä		
Fasadfodring: täckribbor		
Fönster: flera rutor		
Färg: gul, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M, RH Arvokohde: asuinrakennus, kiviaita
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus ja piharakennus ovat rakennettu 1950-luvulla.	Maisemalliset arvot: Osa laajempaa aluekokonaisuutta.
Perustus: lohkokivi	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: auma	Arkkitehtosuinrakennuksessa on aluella harvinainen aumakatto. Sisäänkäynnin yläpuolella on pilarein kannatettu suurikokoinen avoparveke ja rakennuksen vastakkaisella puolella kaksi matalampaa poikkipäätä. Pihapiiriä ympäröi kiviaita.	Rakennushistorialliset arvot: Arkkitehtonisesti mielenkiintoinen asuinrakennus jälleenrakennuskaudelta.
Kate: profiloitu pelti		
Runko: puu		
Julkisivuverhous: peiterima		
Ikkunat: moniruutuinen		
Väri: keltainen, valkoiset peitelaudat		

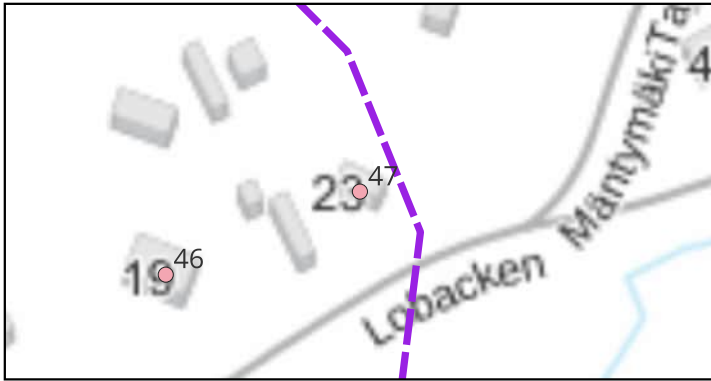

Aiempi inventointinumero (1998):
47


Adress / Osoite:
Lobacken 23

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1876

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä

Särdrag:	Historia:	Värden: M, RH Värdefullt objekt: bostadsbyggnad
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är ursprungligen uppförd 1876 men har flyttats till sin nuvarande plats 1910. Byggnaden har totalrenoverats och 2023 har den fått brädfodring och fönsterribborna har bytts ut.	Miljövärden: En del av en större områdeshelhet.
Grund: kilsten		Historiska värden: -
Takform: sadel	Nuläge:	Byggnadshistoriska värden: Bostadsbyggnad som bevarats från 1800-talet och som stått på sin nuvarande plats redan sedan 1910.
Tak: falsad plåt	Byggnaden har bevarat sina ursprungliga drag väl efter de grundläggande renoveringarna, men färgen på karmarna har ändrats en del och tegeltaket har bytts ut mot plåttak. Ekonomibyggnaderna på gårdsplanen har byggts på 2000-talet.	
Stomme: timmer		
Fasadfodring: täckribbor		
Fönster: korsribbor		
Färg: röd, gula karmar och grå foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M, RH Arvokohde: asuinrakennus
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu alunperin vuonna 1876, mutta siirretty nykyiselle paikalleen vuonna 1910. Rakennusta on peruskorjattu, ja vuonna 2023 se on laudoitettu ja ikkunoiden puitteet ovat vaihdettu.	Maisemalliset arvot: Osa laajempaa aluekokonaisuutta.
Perustus: lohkokivi		Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Nykytila:	Rakennushistorialliset arvot: 1800-luvulta säilynyt asuinrakennus, joka on sijainnut nykyisellä paikallaan jo vuodesta 1910.
Kate: saumattu pelti	Rakennus on säilyttänyt peruskorjausten jälkeen hyvin alkuperäiset piirteensä, vaikka karmien värimaailma onkin muuttunut jonkin verran ja tiilikate on vaihtunut peltiin. Pihapiirin talousrakennukset ovat rakennettu 2000-luvulla.	
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: peiterima		
Ikkunat: ristipuite		
Väri: punainen, keltaiset karmit ja harmaat puitteet		

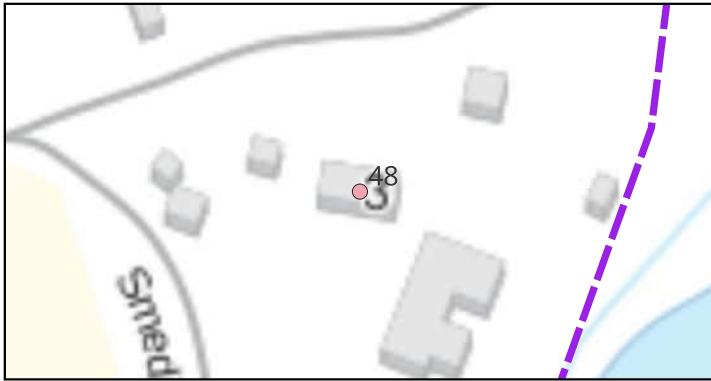

Aiempi inventointinumero (1998):
42

Adress / Osoite:
Smedjebacken 3


Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1864

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra/ hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M, BH Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, gårdsplan, stenmur
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är från 1864. På 1930-talet har byggnaden fått tidstypiska T-fönster. På 2000-talet byggdes en sluten farstukvist i anslutning till ingången på byggnadens södra fasad.	Miljövärden: Vacker gårdsplan som bildar en harmonisk helhet. En del av en större områdeshelhet.
Sockel: kilsten		
Takform: sadel	Nuläge:	Historiska värden: -
Tak: profilplåt	Bostadsbyggnaden har bevarat sina ursprungliga drag väl. Trots att T-fönstren inte är ursprungliga berättar de för sin del också om byggnadens långa historia. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden även en stor ladugårdsbyggnad, ekonomibyggnader och en stenmur.	Byggnadshistoriska värden: Stor bostadsbyggnad från 1800-talet med väl bevarade ursprungliga drag.
Stomme: timmer		
Fasadfodring: täckribbor		
Fönster: T-ribbor		
Färg: röd, gröna foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M, RH Arvokohde: asuinrakennus, pihapiiri, kiviaita
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on vuodelta 1864. 1930-luvulla rakennukseen on vaihdetty ajan tyylin mukaiset T-puiteikkunat. 2000-luvulla rakennuksen eteläjkisivulle sisäänkäynnin yhteyteen on rakennettu umpikuisti.	Maisemalliset arvot: Kaunis pihapiiri muodostaa harmonisen kokonaisuuden. Osa laajempaa aluekokonaisuutta.
Sokkeli: lohkokivi		
Kattomuoto: satula	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kate: profiloitu pelti	Rakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteitään. Vaikka T-puiteikkunat eivät ole alkuperäiset, kertovat nekin osaltaan rakennuksen pitkästä historiasta. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi suuri navettarakennus, varastorakennuksia ja kiviaita.	Rakennushistorialliset arvot: Hyvin alkuperäispiirteensä säilyttänyt, suurikokoinen 1800-luvun asuinrakennus.
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: peiterima		
Ikkunat: T-puite		
Väri: punainen, vihreät peitelaudat		

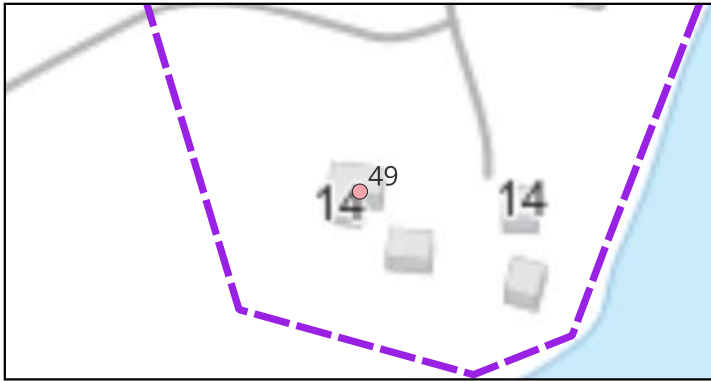

Aiempi inventointinumero (1998):
44

Adress / Osoite:
Smedjebacken 14

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1940

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten, betong

Takform: sadel

Tak: maskinfalsad plåt

Stomme: trä

Fasadfodring: täckribbor, rappning

Fönster: korsribbor

Färg: röd, vita foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1940. Byggnadens östra fasad har senare försetts med en ingångsdel i en våning som har en rappad fasad.

Nuläge:

Den gamla delen av byggnaden har bevarats väl och tilläggsdelen är tidstypisk. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden tre ekonomibyggnader.

Värden: M, BH

Värdefullt objekt: bostadsbyggnad

Miljövärden:

En del av en större områdeshelhet.

Historiska värden:

-

Byggnadshistoriska värden:

Bostadsbyggnad med flera skikt som representerar stildrag från olika tidsperioder.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi, betoni

Kattomuoto: satula

Kate: konesaumattu pelti

Runko: puu

Julkisivuverhous: peiterima, rappaus

Ikkunat: ristipuite

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1940. Rakennuksen itäjulkisivulle on myöhemmin rakennettu yksikerroksinen sisäänäkyntiosa, jonka julkisivu on rapattu.

Nykytila:

Rakennuksen vanha osa on hyvin säilynyt ja lisäosa on ajalleen tyypillinen. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi kolme talousrakennusta.

Arvot: M, RH

Arvokohde: asuinrakennus

Maisemalliset arvot:


Osa laajempaa aluekokonaisuutta.

Historialliset arvot:

-

Rakennushistorialliset arvot:

Kerroksellinen ja aikakausiensa tyylipteitä edustava asuinrakennus.

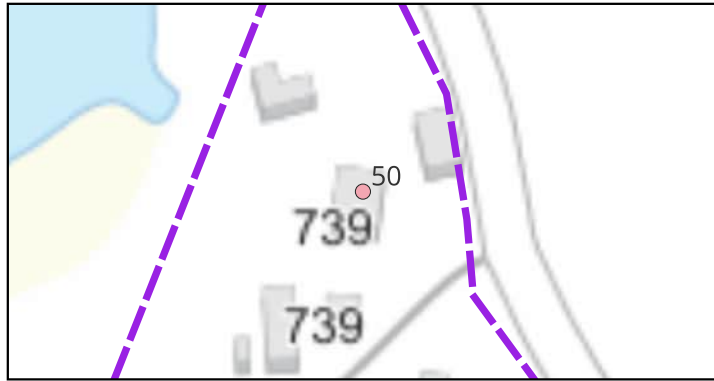

Aiempi inventointinumero (1998):
1

Adress / Osoite:
Jungundvägen 739 B

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
ca. 1900 / n. 1900

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus


Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M, BH Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, gårdsplan
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är uppförd cirka 1900. Åren 1929–1930 har byggnaden byggts ut mot norr.	Miljövärden: Läge på landskapsmässigt betydande plats i kanten av Jungsundsvägen. Del av en större landskapsmässigt betydande helhet.
Grund: kilsten, betong	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: sadel	Bostadsbyggnaden har fått flera skikt genom renoveringar och utbyggnad. En del av fönstren har korsribbor och en del har sex rutor. Även fönsterkarmarna varierar. På gårdsplanen finns en nyare bostadsbyggnad och en ekonomibyggnad.	Byggnadshistoriska värden: Bostadsbyggnad med flera skikt från sekelskiftet.
Tak: maskinfalsad plåt		
Stomme: timmer		
Fasadfodring: liggande bräden		
Fönster: korsribbor, sex rutor		
Färg: röd, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M, RH Arvokohde: asuinrakennus, pihapiiri
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu noin vuonna 1900. Vuosina 1929-1930 rakennusta on laajennettu pohjoiseen.	Maisemalliset arvot: Sijaitsee maisemallisella paikalla reunustaen Jungsundintietä. Osa laajempaa maisemallista kokonaisuutta.
Perustus: lohkokivi, betoni	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Asuinrakennukseen on tullut korjauksien ja laajennuksen myötä kerroksellisuutta. Osa ikkunoista on ristipuitteisia ja osa kuusiruutuisia. Myös ikkunoiden karmit vaihtelevat. Pihapiirissä on uudempi asuinrakennus ja talousrakennus.	Rakennushistorialliset arvot: Kerroksellinen asuinrakennus vuosisadan vaihteesta.
Kate: konesaumattu pelti		
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: vaakalauta		
Ikkunat: ristipuite, kuusiruutuinen		
Väri: punainen, valkoiset peitelaudat		

51. Torp Jossos

1/2

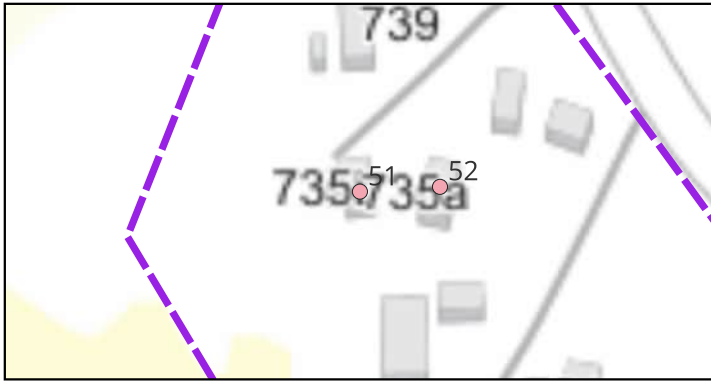

Aiempi inventointinumero (1998):
3

Adress / Osoite:
Jungsundvägen 735 B

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
slutet av 1800-talet / 1800-luvun loppu

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M, BH Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, gårdsplan
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är uppförd i slutet av 1800-talet och den har senare renoverats grundligt och byggts ut.	Miljövärden: Del av en större landskapsmässigt betydande helhet.
Grund: kilsten, betong	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: sadel	På den västra sidan av byggnaden finns en senare tillagd farstukvist med valmat tak som är lika hög som byggnaden. Fönstren har bytts ut mot fönster med stående ribbor och byggnadens ursprungliga utseende har förändrats. På gårdsplanen finns två ekonomibyggnader.	Byggnadshistoriska värden: Bostadsbyggnad som bevarats från 1800-talet. Ändringar som gjorts i byggnaden har emellertid minskat de byggnadshistoriska värdena.
Tak: maskinfalsad plåt		
Stomme: timmer		
Fasadfodring: liggande bräden		
Fönster: stående ribbor		
Färg: röd, vit, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M, RH Arvokohde: asuinrakennus, pihapiiri
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu 1800-luvun loppupuolella, ja sitä on myöhemmin peruskorjattu ja laajennettu.	Maisemalliset arvot: Osa laajempaa maisemallista kokonaisuutta.
Perustus: lohkokivi, betoni	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Rakennuksen länsipuolella on rakennuksen korkuinen aumakattoinen kuisti, joka on lisätty myöhemmin. Ikkunat ovat vaihdettu pystypuitteisiin ja rakennus on muuttunut alkuperäisestä. Pihapiirissä on kaksi talousrakennusta.	Rakennushistorialliset arvot: 1800-luvulta säilynyt asuinrakennus. Rakennukseen tehdyt muutokset ovat kuitenkin vähentäneet rakennushistoriallisia arvoja.
Kate: konesaumattu pelti		
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: vaakalauta		
Ikkunat: pystypuite		
Väri: punainen, valkoinen, valkoiset peitelaudat		



Aiempi inventointinumero (1998):
2

Adress / Osoite:
Jungsundvägen 735 A

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
slutet av 1800-talet / 1800-luvun loppu

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten, betong

Takform: sadel

Tak: profilplåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: stående brädor

Fönster: en ruta

Färg: gul, bruna foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd i slutet av 1800-talet och totalrenoverats 1987. Fönstren har bytts ut mot fönster med en ruta.

Nuläge:

Byggnadens ursprungliga utseende har förändrats i samband med renoveringar. Den västra fasaden har en liten farstukvist med valmat tak och den södra gaveln har en öppen balkong. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden en förrådsbyggnad.

Värden: M

Värdefullt objekt: gårdsplan

Miljövärden:

Del av en större landskapsmässigt betydande helhet.

Historiska värden:

-

Byggnadshistoriska värden:

-

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi, betoni

Kattomuoto: satula

Kate: profiloitu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: pystylauta

Ikkunat: yksiruutuinen

Väri: keltainen, ruskeat peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu 1800-luvun lopussa, ja se on peruskorjattu vuonna 1987. Ikkunat ovat vaihdettu yksiruutuisiin.

Nykytila:

Rakennus on muuttunut alkuperäisestä kunnostusten yhteydessä. Länsijulkisivulla on pieni aumakattoinen kuisti ja eteläpäädyssä avoparveke. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi varastorakennus.

Arvot: M

Arvokohde: pihapiiri

Maisemalliset arvot:


Osa laajempaa maisemallista kokonaisuutta.

Historialliset arvot:

-

Rakennushistorialliset arvot:

-

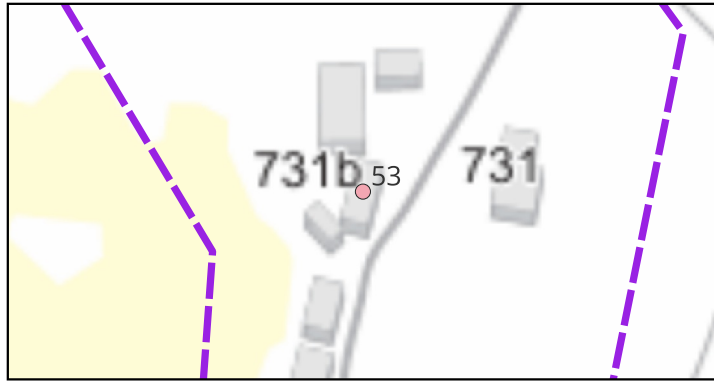

Aiempi inventointinumero (1998):
16

Adress / Osoite:
Jungsundvägen 731 B

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1930-tal/-luku

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra/ hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M, BH Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, gårdsplan
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är uppförd i 1930-talet.	
Grund: kilsten	Nuläge:	Miljövärden: Del av en större landskapsmässigt betydande helhet.
Takform: sadel	Bostadsbyggnaden ligger i rad av byggnader längs kanten av en grusväg. De övriga byggnaderna är ekonomibyggnader. Byggnadens stomme har bevarat sina ursprungliga drag. På byggnadens västra sida finns en takbelagd terrass i timmer.	Historiska värden: -
Tak: maskinfalsad plåt		Byggnadshistoriska värden: Bostadsbyggnad från 1930-talet vars särdrag bevarats väl i stomdelen.
Stomme: timmer		
Fasadfodring: täckribbor		
Fönster: korsribbor		
Färg: röd, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M, RH Arvokohde: asuinrakennus, pihapiiri
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu 1930-luvulla.	Maisemalliset arvot: Osa laajempaa maisemallista kokonaisuutta.
Perustus: lohkokivi	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Asuinrakennus sijaitsee soratietä reunustavassa rakennusrivissä, joista muut rakennukset ovat talousrakennuksia. Rakennuksen runko on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteensä. Rakennuksen länsisivulle on rakennettu hirsirakenteinen katettu terassi.	Rakennushistorialliset arvot: Runko-osassaan ominaispiirteensä hyvin säilyttänyt 1930-luvun asuinrakennus.
Kate: konesaumattu pelti		
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: peiterima		
Ikkunat: ristipuite		
Väri: punainen, valkoiset peitelaudat		



Aiempi inventointinumero (1998):
4

Adress / Osoite:
Jungsvägen 712

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1938

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: betong

Takform: sadel

Tak: tegel

Stomme: timmer

Fasadfodring: fodring i flera riktningar

Fönster: T-ribbor

Färg: röd, vita foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1938. Byggnaden har totalrenoverats 1963 då den östra fasaden försågs med en liten sluten farstukvist.

Nuläge:

Byggnadens ursprungliga drag har bevarats väl och den har renoverats med respekt för det ursprungliga. På gårdsplanen finns utöver bostadsbyggnaden en stor ekonomibyggnad och en liten strandbastu.

Värden: M, BH

Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, gårdsplan

Miljövärden:

Bostadsbyggnaden ligger på en vacker gårdsplan som öppnas mot Iskmo sund.

Historiska värden:

-

Byggnadshistoriska värden:

Bostadshus från 1930-talet som bevarat sina ursprungliga drag.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: betoni

Kattomuoto: satula

Kate: tiili

Runko: hirs

Julkisivuverhous: monisuuntaverhous

Ikkunat: T-puite

Väri: punainen, valkoiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1938. Rakennus on peruskorjattu vuonna 1963, jolloin itäjulkisivulle lisättiin pieni umpikuisti.

Nykytila:

Rakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteensä, ja sitä on kunnostettu alkuperäistä kunnioittaen. Pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi suurikokoinen talousrakennus ja pieni rantasauna.

Arvot: M, RH

Arvokohde: asuinrakennus, pihapiiri

Maisemalliset arvot:

Asuinrakennus sijaitsee kauniissa, Iskmon salmeen avautuvassa pihapiirissä.

Historialliset arvot:


-

Rakennushistorialliset arvot:

Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt 1930-luvun asuinrakennus.

55. Hindrikas

1/2

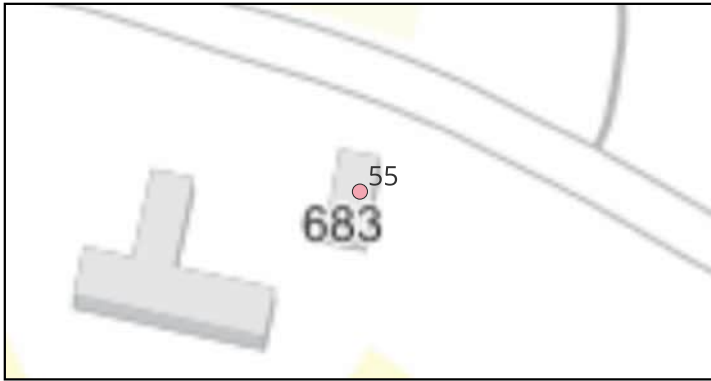

Aiempi inventointinumero (1998):
5

Adress / Osoite:
Jungsvägen 683

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1921

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus


Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:	Historia:	Värden: M, BH Värdefullt objekt: förrådsbyggnad, gårdsplan
Antal våningar: 1½	Bostadsbyggnaden är uppförd 1927 och den har totalrenoverats 1992. Ekonomibygnaden är från 1914 och den har byggts ut 1936.	Miljövärden: Läge längs Jungsundsvägen och syns långt i sin omgivning.
Sockel: kilsten	Nuläge:	Historiska värden: -
Takform: sadel	Bostadsbyggnadens södra gavel har senare försetts med en takbelagd balkong som sträcker sig längs med hela fasaden och nedanför den finns en terrass. På taket finns två skorstenar i tegel. På gårdsplanen finns en stor och ståtlig förrådsbyggnad.	Byggnadshistoriska värden: Bostadsbyggnaden från 1920-talet har förlorat sina värden i samband med totalrenovering, men ekonomibygnaden på gårdsplanen är representativ och välbevarad.
Tak: profilplåt		
Stomme: timmer		
Fasadfodring: täckribbor		
Fönster: sex rutor		
Färg: röd, vita foderbräden		
Ominaispiirteet:	Historia:	Arvot: M, RH Arvokohde: varastorakennus, pihapiiri
Kerrosuku: 1½	Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1927, ja se on peruskorjattu vuonna 1992. Talousrakennus on rakennettu vuonna 1914, ja sitä on laajennettu vuonna 1936.	Maisemalliset arvot: Sijaitsee Jungsundintien varrella näkyen pitkälle ympäristöön.
Sokkeli: lohkokivi	Nykytila:	Historialliset arvot: -
Kattomuoto: satula	Asuinrakennuksen eteläpäädyssä on myöhemmin rakennettu koko julkisivun kokoinen katettu parveke ja sen alapuolella terassi. Katolla on kaksi tiilistä savupiippua. Pihapiirissä on suurikokoinen ja näyttävä varastorakennus.	Rakennushistorialliset arvot: 1920-luvun asuinrakennus on menettänyt arvojaan peruskorjauksen yhteydessä, mutta pihapiirin varastorakennus on näyttävä ja hyvin säilynyt rakennus.
Kate: profiloitu pelti		
Runko: hirsi		
Julkisivuverhous: peiterima		
Ikkunat: kuusiiruutuinen		
Väri: punainen, valkoiset peitelaudat		

56. Torpes

1/2

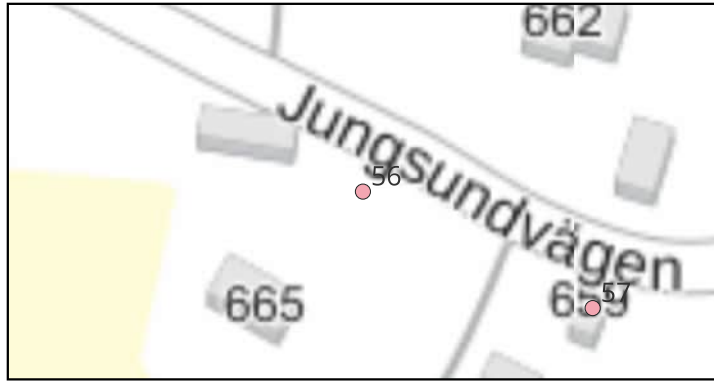

Aiempi inventointinumero (1998):
6

Adress / Osoite:
Jungsundvägen 665

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
-

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
riven / pur



Särdrag:

-

Historia:

Den rivna bostadsbyggnaden var uppförd 1940. Den har ersatts med en nyare bostadsbyggnad.

Nuläge:

Den gamla bostadsbyggnaden har rivits. På gårdsplanen finns en ekonomibyggnad som skapar ett landskapselement längs Jungsundsvägen.

Värden: M

Värdefullt objekt: -

Miljövärden:

Förrådsbyggnaden ligger på en landskapsmässigt betydande plats vid kanten av Jungsundsvägen.

Historiska värden:

-

Byggnadshistoriska värden:

-

Ominaispiirteet:

-

Historia:

Purettu asuinrakennus oli rakennettu vuonna 1940. Tilalla on uudempi asuinrakennus.

Nykytila:

Vanha asuinrakennus on purettu. Pihapiirissä on varastorakennus, joka on maisemallinen elementti Jungsundintien varrella.

Arvot: M

Arvokohde: -

Maisemalliset arvot:

Varastorakennus sijaitsee maisemallisella paikalla Jungsundintietä reunustaen.

Historialliset arvot:

-

Rakennushistorialliset arvot:

-



Aiempi inventointinumero (1998):
15

Adress / Osoite:
Jungsundvägen 659

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1903

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Grund: kilsten, betong

Takform: sadel

Tak: falsad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: täckribbor

Fönster: en ruta

Färg: ljus, röda foderbräden

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1903. Den har senare totalrenoverats och byggts ut och fönstren har bytts ut mot fönster med en ruta.

Nuläge:

Bostadsbyggnadens ursprungliga utseende har förändrats genom utbyggnader och totalrenoveringar. Den västra fasaden har en sluten farstukvist i en våning och vid den södra gaveln finns en öppen terrass. På gårdsplanen finns en förrådsbyggnad.

Värden: -

Värdefullt objekt: -

Miljövärden:

-

Historiska värden:

-

Byggnadshistoriska värden:

-

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Perustus: lohkokivi, betoni

Kattomuoto: satula

Kate: saumattu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: peiterima

Ikkunat: yksiruutuinen

Väri: vaalea, punaiset peitelaudat

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1903. Sitä on myöhemmin peruskorjattu ja laajennettu, ja ikkunat on vaihdettu yksiruutuisiin.

Nykytila:

Asuinrakennus on muuttunut alkuperäisestä laajennusten ja peruskorjausten myötä. Länsijulkisivulle on rakennettu yksikerroksinen umpikuisti ja eteläpäätyyn avoterassi. Pihapiirissä on varastorakennus.

Arvot: -

Arvokohde: -

Maisemalliset arvot:

-

Historialliset arvot:


-

Rakennushistorialliset arvot:

-

58. Gästgivars

1/2

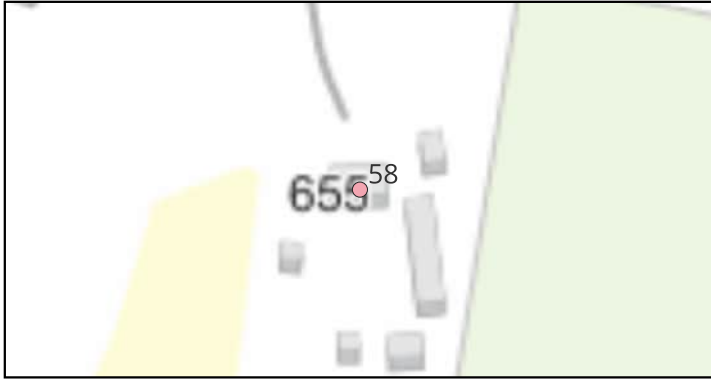

Aiempi inventointinumero (1998):
7

Adress / Osoite:
Jungsundvägen 655

Byggnadsår / Rakennusvuosi:
1817

Byggnadstyp / Rakennustyyppi:
bostadsbyggnad / asuinrakennus

Skick / Kunto:
bra / hyvä



Särdrag:

Antal våningar: 1½

Sockel: kilsten

Takform: sadel

Tak: maskinfalsad plåt

Stomme: timmer

Fasadfodring: täckribbor

Fönster: sex rutor

Färg: röd, vita karmar

Historia:

Bostadsbyggnaden är uppförd 1817 och var i tiderna det sista gästgiveriet i Jungsund. Bostadsbyggnaden har totalrenoverats 1989.

Nuläge:

Bostadsbyggnadens farstukvist har förnyats till en sluten farstukvist med en våning och sneda hörn och valmat tak på 2000-talet. De små fönstren på övervåningen har korsribbor. På gårdsplanen finns en bod, ekonomibyggnad och bastu i timmer samt ett växthus i glas.

Ominaispiirteet:

Kerrosuku: 1½

Sokkeli: lohkokivi

Kattomuoto: satula

Kate: konesaumattu pelti

Runko: hirsi

Julkisivuverhous: peiterima

Ikkunat: kuusiruutuinen

Väri: punainen, valkoiset karmit

Historia:

Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1817, ja se oli aikanaan Jungsundin kylän viimeinen kestäkievari. Asuinrakennus on peruskorjattu vuonna 1989.

Nykytila:

Asuinrakennuksen kuisti on uusittu 2000-luvulla aumakattoiseksi, nurkistaan viistetyksi ja yksikerroksiseksi umpikuistiksi. Haukkaikkunoissa on ristipuitte. Pihapiirissä ovat hirsirakenteiset aitta, talousrakennus ja sauna sekä lasinen kasvihuone.

Värden: M, H, BH

Värdefullt objekt: bostadsbyggnad, gårdsplan

Miljövärden:

Sluten gårdsplan som bildar en vacker landskapsmässig helhet.

Historiska värden:

Bostadsbyggnaden är ett före detta gästgiveri och är lokalthistoriskt betydande.

Byggnadshistoriska värden:

Bostadsbyggnad från 1800-talet som bevarat sina ursprungliga drag.

Arvot: M, H, RH

Arvokohde: asuinrakennus, pihapiiri

Maisemalliset arvot:

Suljetunomainen pihapiiri muodostaa kauniin maisemallisen kokonaisuuden.

Historialliset arvot:

Asuinrakennus on entinen kestäkievari ja paikallishistoriallisesti merkittävä.

Rakennushistorialliset arvot:

Alkuperäispiirteitensä säilyttänyt 1800-luvun asuinrakennus.